

高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網
紅線南端副維修機廠商業服務區開發
環境監測報告

(期 間 : 1 1 2 年 7 月 ~ 9 月)

開 發 單 位 : 高 雄 捷 運 股 份 有 限 公 司
執行監測單位 : 光 宇 工 程 顧 問 股 份 有 限 公 司
提 送 日 期 : 中 華 民 國 1 1 2 年 1 0 月

【高雄都會區大眾捷運系統紅橘線基本路網紅線南端副維修機廠服務區開發】
 112年4月~6月環境監測報告審查意見回覆說明表(依高市環局綜字第11237065000號函)

| 審查意見 | 答覆說明 | 修訂處 | |
|-------------------------------------------------------|-------|------|----|
| | | 章節 | 頁次 |
| 一、復貴公司112年7月31日高捷D3字第11200009090號函。 | 敬悉。 | — | — |
| 二、有關旨揭環境監測報告內容，本局意見如下： | | — | — |
| (一)請持續依規定執行各項採樣、檢測暨儀器設備校正及維護作業。 | 遵照辦理。 | — | — |
| (二)第45頁參考文獻之「噪音管制區劃定作業準則」、「放流水標準」，建請更新至最新法規。 | 遵照辦理。 | 參考文獻 | 45 |
| (三)請持續依環評書件中有關環境監測計畫之內容確實執行，若有不同，應依環評法相關規定向環保署申請辦理變更。 | 遵照辦理。 | — | — |

目 錄

| | |
|--------------------------|----|
| 前 言 | I |
| 第一章 監測內容概述 | 1 |
| 1.1 工程進度 | 1 |
| 1.2 監測情形概述 | 1 |
| 1.3 監測計畫概況 | 3 |
| 1.3.1 監測項目 | 3 |
| 1.3.2 監測頻率 | 3 |
| 1.4 監測位置 | 5 |
| 1.5 品保／品管作業措施概要 | 7 |
| 第二章 本季監測結果數據分析 | 22 |
| 2.1 空氣品質 | 22 |
| 2.2 噪音振動 | 25 |
| 2.2.1 噪音 | 25 |
| 2.2.2 振動 | 31 |
| 2.3 營建噪音 | 37 |
| 2.4 放流水水質 | 37 |
| 2.5 交通流量 | 37 |
| 第三章 檢討與建議 | 41 |
| 3.1 監測結果檢討與因應對策 | 41 |
| 3.1.1 監測結果綜合檢討分析 | 41 |
| 3.1.2 監測結果異常現象因應對策 | 42 |
| 3.2 建議事項 | 44 |

附錄一、檢測執行單位之認證資料

附錄二、採樣與分析方法

附錄三、品保/品管查核記錄

附錄四、原始數據

附錄五、監測作業相片記錄

圖 目 錄

| | |
|------------------------------------------------------|----|
| 圖 1.1-1 場址位置 | 1 |
| 圖 1.4-1 施工期間監測站位置示意圖 | 5 |
| 圖 1.4-2 營運期間監測站位置示意圖 | 6 |
| 圖 1.5-1 空氣品質檢測品保／品管作業流程 (1/2) | 12 |
| 圖 1.5-1 空氣品質檢測品保／品管作業流程 (2/2) | 13 |
| 圖 1.5-2 噪音檢測品保／品管作業流程 | 14 |
| 圖 1.5-3 振動檢測品保／品管作業流程 | 15 |
| 圖 1.5-4 水質分析品管流程圖 | 16 |
| 圖 2.1-1 歷次總懸浮微粒 (TSP) 24 小時值變化圖..... | 24 |
| 圖 2.1-2 歷次懸浮微粒 (PM ₁₀) 日平均值變化圖 | 24 |
| 圖 2.1-3 歷次細懸浮微粒 (PM _{2.5}) 24 小時值變化圖 | 24 |
| 圖 2.2.1-1 紅毛港國小之歷次噪音監測值變化 | 27 |
| 圖 2.2.1-2 明正國小之歷次噪音監測值變化 | 28 |
| 圖 2.2.1-3 明鳳社區之歷次噪音監測值變化 | 29 |
| 圖 2.2.1-4 明道北街附近民宅之歷次噪音監測值變化 | 30 |
| 圖 2.2.2-1 紅毛港國小之歷次振動監測值變化 | 33 |
| 圖 2.2.2-2 明正國小之歷次振動監測值變化 | 34 |
| 圖 2.2.2-3 明鳳社區之歷次振動監測值變化 | 35 |
| 圖 2.2.2-4 明道北街附近民宅之歷次振動監測值變化 | 36 |
| 圖 2.5-1 中安路與中山四路交通流量調查現況示意圖 | 38 |

表 目 錄

| | |
|----------------------------------|-----|
| 表 1 施工前及施工階段環境監測工作進度 (1/3) | II |
| 表 1 施工前及施工階段環境監測工作進度 (2/3) | III |
| 表 1 施工前及施工階段環境監測工作進度 (3/3) | IV |
| 表 2 營運階段環境監測工作進度(1/3)..... | V |
| 表 2 營運階段環境監測工作進度(2/3)..... | VI |
| 表 2 營運階段環境監測工作進度(3/3)..... | VII |
| 表 1.1-1 工程進度表 | 1 |
| 表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要 | 2 |
| 表 1.3.1-1 施工及營運期間環境監測計畫 | 4 |
| 表 1.5-1 水質檢驗項目採樣及保存方法 | 9 |
| 表 1.5-2 儀器維修校正情形 (1/3) | 17 |
| 表 1.5-2 儀器維修校正情形 (2/3) | 18 |
| 表 1.5-2 儀器維修校正情形 (3/3) | 19 |
| 表 1.5-3 監測分析項目之檢測方法 | 20 |
| 表 1.5-4 監測項目之數據品質指標值 | 21 |
| 表 2.1-1 空氣品質監測結果一覽表 | 23 |
| 表 2.2.1-1 環境噪音監測結果 | 26 |
| 表 2.2.2-1 環境振動監測結果 | 32 |
| 表 2.5-1 24 小時交通流量監測結果 | 39 |
| 表 2.5-2 尖峰小時交通流量監測結果 | 40 |
| 表 3.1.2-1 前季環境監測異常狀況及處理情形 | 42 |
| 表 3.1.2-2 本季環境監測異常狀況及處理情形 | 43 |

前 言

1、依據

高雄捷運計畫南機廠商業服務區內開發計畫為評估計畫區開發對周邊環境之衝擊，已於 98 年 4 月提送「高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網紅線南端副維修機廠商業服務區開發環境影響差異分析報告」呈目的事業主管機關核轉環境部(原行政院環境保護署)審查，於民國 99 年 3 月 16 日環署綜字第 1000054257 號函公告修正通過，於民國 99 年 4 月 8 日環署綜字第 0990025661A 號函同意備查，本次開發計畫係由高雄捷運公司之開發商（大魯閣開發股份有限公司，以下簡稱大魯閣公司）進行南機廠商業服務區開發細部規劃，希望藉由引進國際級的運動休閒娛樂主題、商場等開發內容，能為高雄市帶來指標性的觀光旅遊地點，並帶動周邊經濟效益、增加工作機會及豐富地方的稅收。「高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網第 12-1 次變更計畫環境影響差異分析報告（紅線南端副維修機廠商業服務區開發）」已於民國 103 年 3 月 12 日經環境部(原行政院環境保護署)公告審核修正通過審查（103 年 3 月 18 日環署綜字第 1030022185 號函），完成環境影響評估程序。

「高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網紅線南端副維修機廠商業服務區開發計畫工程」環境監測技術服務工作（以下簡稱本計畫）係依據「高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網第 12-1 次變更計畫環境影響差異分析報告（紅線南端副維修機廠商業服務區開發）」審查結論及其定稿本中所記載之事項辦理，根據該環境影響差異分析報告承諾內容於施工前進行一次土壤監測；施工期間實施空氣品質、噪音振動、營建噪音、工區放流水等環境監測；營運期間則實施噪音振動與交通流量之監測。

本計畫第一期工程已於 105 年 5 月進入營運階段，二期開發尚未開工，並無營建工程施作，自 105 年 5 月起之監測為施工及營運並行階段；各監測作業執行進度請參閱表 1 及表 2。

表 1 施工前及施工階段環境監測工作進度 (1/3)

| 監測項目 | 土壤 | 空氣品質 | | | 營建 噪音 | 噪音振動 | | | 工區放 流水 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------|-------------------|------|------|------------|
| 監測名稱 | 基地內 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 工區周界 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 工區放 流水口 |
| 執行頻率 | 施工前一次 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次 | | | 每月一次 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次 | | | 每月一 次 |
| 一百零三年 | 6月(施工前) | ● | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 8月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 9月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 10月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 11月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 12月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 一百零四年 | 1月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 2月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 3月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 5月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 6月 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| | 7月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | 8月 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| | 9月 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| | 10月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 11月 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| | 12月 | — | — | — | — | ● | — | — | ● |
| 一百零五年 | 1月 | — | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | 2月 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| | 4月 | — | — | — | — | ● | — | — | — |
| | 5月 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 11月 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 說明 | 1.本工程於 103 年 7 月開始施工，至 105 年 5 月進入營運階段。 2.因二期開發尚未施工，故尚無法執行施工監測項目中營建噪音及工區放流水，將持續進行空氣品質監測。 3.監測單位及聯絡人：華光工程顧問股份有限公司；沈依潔 (07) 811-1798 ext.7301 光宇工程顧問股份有限公司；林昕卉 (07) 791-0298 | | | | | | | | |

表 1 施工前及施工階段環境監測工作進度 (2/3)

| 監測項目 | 土壤 | 空氣品質 | | | 營建 噪音 | 噪音振動 | | | 工區放 流水 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------|-------------------|------|------|-----------|
| 監測名稱 | 基地內 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 工區周界 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 工區放 流口 |
| 執行頻率 | 施工前一次 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次 | | | 每月一次 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次 | | | 每月一次 |
| 一百零六年 | 1月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 2月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3月 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| | 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5月 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 8月 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 11月 | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| 一百零七年 | 1月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 2月 | ● | ● | ● | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 5月 | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 8月 | — | — | — | ● | — | — | — | — |
| | 9月 | — | ● | ● | — | — | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 11月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一百零八年 | 1月 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| | 2月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| | 8月 | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | 11月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一百零九年 | 1月 | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | — |
| | 2月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | — |
| | 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | ● | ● | — | ● | — | ● | — |
| | 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | ● | — |
| | 10月 | ● | — | ● | ● | — | — | — | — |
| | 11月 | — | — | — | — | — | ● | ● | ● |
| | 12月 | — | — | ● | — | — | — | — | — |
| 說明 | 1.本工程於 103 年 7 月開始施工，至 105 年 5 月進入營運階段。 2.因二期開發尚未施工，故尚無法執行施工監測項目中營建噪音及工區放流水，將持續進行空氣品質監測。 3.監測單位及聯絡人：華光工程顧問股份有限公司；沈依潔 (07) 811-1798 ext.7301 光宇工程顧問股份有限公司；林昕卉 (07) 791-0298 | | | | | | | | |

表 1 施工前及施工階段環境監測工作進度 (3/3)

| 監測項目 | 土壤 | 空氣品質 | | | 營建 噪音 | 噪音振動 | | | 工區放 流水 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|----------|-------------------|------|------|------------|
| 監測名稱 | 基地內 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 工區周界 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 工區放 流水口 |
| 執行頻率 | 施工前一次 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次 | | | 每月一次 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次 | | | 每月一次 |
| 一百一十年 | 1月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 2月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 11月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一百一十一年 | 1月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 2月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | — | ● | ● | — |
| | 8月 | — | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 10月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 11月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 一百一十二年 | 1月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 2月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 4月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 5月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | ● | ● | ● | — | ● | ● | — |
| | 8月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 說明 | 1.本工程於 103 年 7 月開始施工，至 105 年 5 月進入營運階段。 2.因二期開發尚未施工，故尚無法執行施工監測項目中營建噪音及工區放流水，將持續進行空氣品質監測。 3.監測單位及聯絡人：華光工程顧問股份有限公司；沈依潔 (07) 811-1798 ext.7301 光宇工程顧問股份有限公司；林昕卉 (07) 791-0298 | | | | | | | | |

表 2 營運階段環境監測工作進度(1/3)

| 監測項目 | | 噪音振動 | | | | 交通流量 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|----------|------------|
| 監測名稱 | | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 明道北街附近民宅 | 中安路及中山四路一站 |
| 執行頻率 | | 營運階段每季一次 | | | | 營運階段每季一次 |
| 一百零五年 | 5月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 6月 | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | ● |
| | 8月 | — | — | — | — | — |
| | 9月 | ● | ● | ● | ● | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — |
| | 11月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 12月 | — | — | — | — | — |
| 一百零六年 | 1月 | — | — | — | — | — |
| | 2月 | — | — | — | — | — |
| | 3月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 4月 | — | — | — | — | — |
| | 5月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 6月 | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | — |
| | 8月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 9月 | — | — | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — |
| | 11月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 12月 | — | — | — | — | — |
| 一百零七年 | 1月 | — | — | — | — | — |
| | 2月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 3月 | — | — | — | — | — |
| | 4月 | — | — | — | — | — |
| | 5月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 6月 | — | — | — | — | — |
| | 7月 | — | — | — | — | — |
| | 8月 | — | ● | ● | ● | ● |
| | 9月 | ● | — | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | — |
| | 11月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 12月 | — | — | — | — | — |
| 說明 | 1.本工程於 105 年 5 月進入營運階段，監測主要針對噪音振動及交通流量。 2.監測單位及聯絡人：華光工程顧問股份有限公司；沈依潔 (07) 811-1798 ext.7301 光宇工程顧問股份有限公司；林昕卉 (07) 791-0298 | | | | | |

表 2 營運階段環境監測工作進度(2/3)

| 監測項目 | | 噪音振動 | | | | 交通流量 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------|----------|
| 監測名稱 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 明道北街附近民宅 | 中安路及中山四路一站 | |
| 執行頻率 | 營運階段每季一次 | | | | | 營運階段每季一次 |
| 一百零八年 | 1月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 2月 | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 5月 | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | ● | — | ● | ● |
| | 8月 | — | — | ● | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — |
| | 10月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 11月 | — | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — |
| 一百零九年 | 1月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 2月 | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 5月 | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | — | ● | ● | ● |
| | 8月 | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | ● | — | — | — |
| | 10月 | — | — | — | — | ● |
| | 11月 | ● | ● | ● | ● | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — |
| 一百一十年 | 1月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 2月 | — | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 5月 | — | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 8月 | — | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — | — |
| | 10月 | ● | ● | ● | ● | ● |
| | 11月 | — | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — | — |
| 說明 | 1.本工程於 105 年 5 月進入營運階段，監測主要針對噪音振動及交通流量。 2.監測單位及聯絡人：華光工程顧問股份有限公司；沈依潔 (07) 811-1798 ext.7301 光宇工程顧問股份有限公司；林昕卉 (07) 791-0298 | | | | | |

表 2 營運階段環境監測工作進度(3/3)

| 監測項目 | 噪音振動 | | | | 交通流量 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------|------------|
| 監測名稱 | 紅毛港國小 | 明正國小 | 明鳳社區 | 明道北街附近民宅 | 中安路及中山四路一站 |
| 執行頻率 | 營運階段每季一次 | | | | 營運階段每季一次 |
| 一百一十年 | 1月 | ● | ● | ● | ● |
| | 2月 | — | — | — | — |
| | 3月 | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● |
| | 5月 | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | ● | ● | ● |
| | 8月 | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — |
| | 10月 | ● | ● | ● | ● |
| | 11月 | — | — | — | — |
| | 12月 | — | — | — | — |
| 一百一十二年 | 1月 | — | — | — | — |
| | 2月 | ● | ● | ● | ● |
| | 3月 | — | — | — | — |
| | 4月 | ● | ● | ● | ● |
| | 5月 | — | — | — | — |
| | 6月 | — | — | — | — |
| | 7月 | ● | ● | ● | ● |
| | 8月 | — | — | — | — |
| | 9月 | — | — | — | — |
| 說明 | 1.本工程於 105 年 5 月進入營運階段，監測主要針對噪音振動及交通流量。 2.監測單位及聯絡人：華光工程顧問股份有限公司；沈依潔 (07) 811-1798 ext.7301 光宇工程顧問股份有限公司；林昕卉 (07) 791-0298 | | | | |

2、監測執行期間

高雄捷運公司之開發商（大魯閣公司）為確實辦理環境影響差異分析報告所記載及審查結論要求之監測內容，自 103 年 6 月起委託光宇工程顧問股份有限公司執行本工程施工及營運期間環境監測計畫，監測工作進度列於表 1 及表 2 中。由於本工程於 103 年 7 月開始正式施工，一期開發部分已於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，暫無營建工程施作（故無法執行工區放流水及營建噪音），本計畫將持續進行空氣品質監測，故本報告為施工及營運期間（時間為 112 年 7 月 1 日至 9 月 30 日止）監測結果報告。

3、執行監測單位

本計畫施工及營運期間環境監測工作之執行分工如下：

| 項目 | 檢測單位 |
|------|--------------|
| 空氣品質 | 華光工程顧問股份有限公司 |
| 放流水質 | — |
| 營建噪音 | — |
| 噪音振動 | 華光工程顧問股份有限公司 |
| 交通流量 | 華光工程顧問股份有限公司 |

註：本計畫場址之一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，暫無營建工程施作，故無法執行營建噪音與工區放流水水質之監測。

上述各監測項目經由華光工程顧問股份有限公司（環署環檢字第 036 號）執行，再由光宇工程顧問股份有限公司進行監測資料統合整理及分析，據以編撰各季監測工作報告。

第一章 監測內容概述

1.1 工程進度

本計畫區開發面積為 87,081 m²，整體發展計畫分為二期。一期開發以複合目的型之商業開發為主，融合運動、休閒、娛樂、餐飲及購物的低密度商場，二期開發為主題旅館，以增加本案開發的多元豐富性。本階段施工計畫以一期開發為主，開發位置及相關配置請參圖 1.1-1。

表 1.1-1 工程進度表

| 工程項目 | 預定進度(%) | 實際進度(%) |
|-------|---------|---------|
| 第一期開發 | 100 % | 100 % |
| 第二期開發 | 尚未開工 | 尚未開工 |

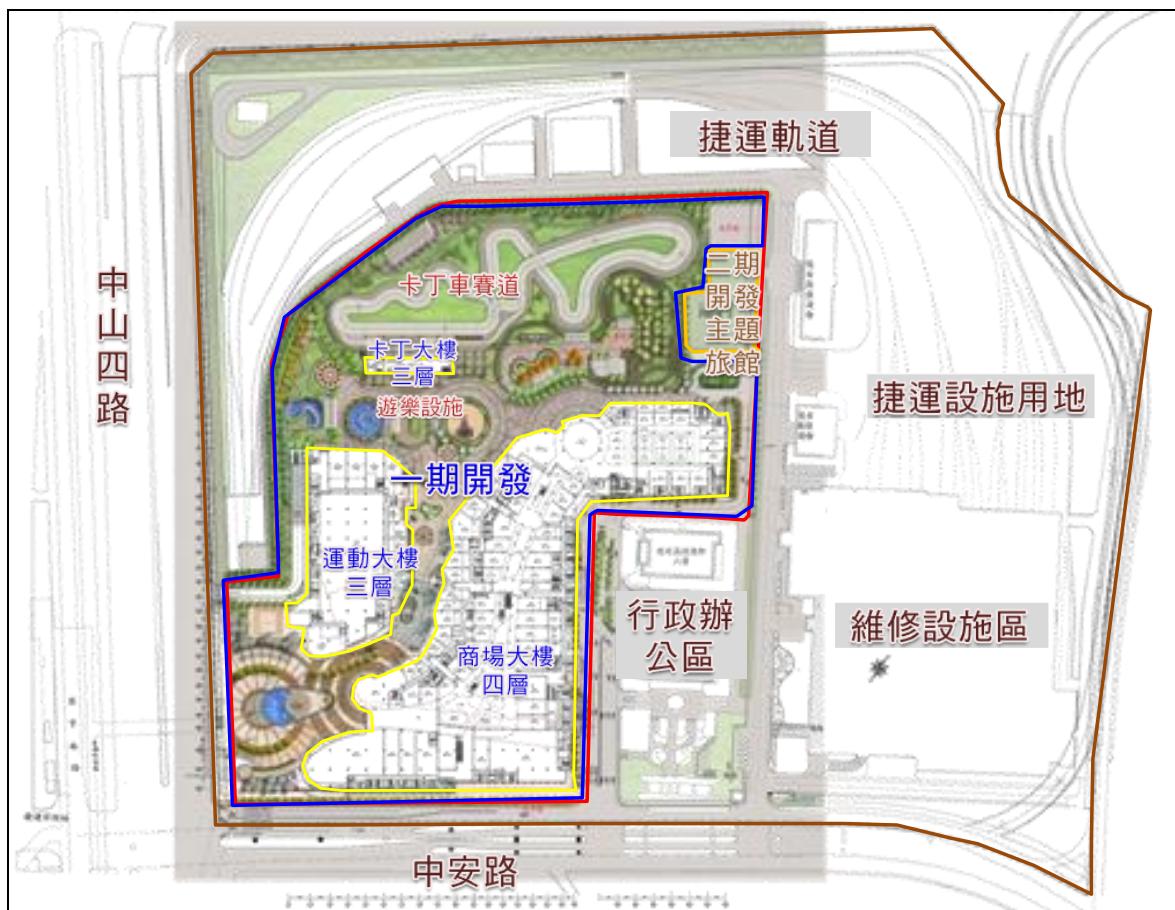


圖 1.1-1 場址位置

1.2 監測情形概述

112 年第三季（施工及營運期間）環境監測結果摘要如表 1.2-1 所示。

表 1.2-1 環境監測成果及改善對策摘要

| 監測項目 | 監測地點 | 監測成果摘要 | 改善對策 |
|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空氣品質 | · 明正國小 · 紅毛港國小 · 明鳳社區 | 本季空氣品質監測三測站之各空氣品質項目之監測結果均符合法規標準。 | — |
| 噪音振動 | · 明正國小 · 紅毛港國小 · 明鳳社區 · 明道北街附近民宅 | 噪音：本季(112 年 7 月~9 月)環境噪音監測結果，除明正國小測站及紅毛港國小 L _日 高於法規標準外，其餘測值均符合法規標準。 振動：本次採樣各測站之振動測值均低於參考之日本振動規制法基準值。 | 本季監測結果，明正國小及紅毛港國小測站 L _日 之噪音監測結果超過環境音量限值。本計畫第一期工程已經完工，並於 105 年 5 月進入營運階段，另依據本季監測現場紀錄(詳請參閱附錄四)，多數時段接收到學校活動及道路施工聲，本開發計畫於辦理環境影響差異分析之環境背景補充調查時亦有發現相似之狀況，故綜合上述情形，推測本季明正國小及紅毛港國小測站之噪音監測超標應是受環境背景影響所致，後續將持續監測。 |
| 營建噪音 | 工區周界各分標 1 處 | 一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，尚無營建工程施工。 | — |
| 放流水質 | 工區放流口 1 處 | 一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，尚無營建工程施工。 | — |
| 交通流量 | 中安路及中山四路路口 1 站 | 24 小時交通流量介於 16,691 PCU~85,470 PCU；尖峰小時交通流量介於 1,123.0 PCU~8,476.0 PCU，主要於下午 5 點~6 點為尖峰交通時段。 | — |

1.3 監測計畫概況

本監測計畫實施之目的在於確實掌握本開發計畫施工及營運中各項環境品質變化狀況，並履行環境影響說明書中環境監測計畫之承諾事項，以維護開發計畫區附近之環境品質，其具體目標及功用如下：

- 一、建立本開發計畫施工及營運期間各項環境品質資料庫。
- 二、進行施工、營運期間之監測數據比較，探討環境品質有無變化及有無符合環境品質標準。若環境品質有變化趨勢或不符合環境品質標準，研析是否超出環評之預測值，並研擬影響減低對策。
- 三、確實掌握本開發計畫之施工及營運對環境之影響，釐清環境污染之責任歸屬，分析各項污染防治成效，落實開發單位之環保社會責任。
- 四、確實辦理環境影響評估作業中之相關承諾事項。

1.3.1 監測項目

本季環境監測項目及頻率包括空氣品質、噪音振動及交通流量等三項，請參閱表 1.3.1-1。

1.3.2 監測頻率

本季之詳細施工及營運期間環境監測計畫請參閱表 1.3.1-1。

表 1.3.1-1 施工及營運期間環境監測計畫

| 期間 | 項目 | 監測內容 | 監測地點 | 監測頻率 | 監測方法 | 監測日期 |
|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 施工期間 | 空氣品質 | 懸浮微粒 (TSP、PM ₁₀ 及 PM _{2.5}) 、風速、風向、溫度、濕度 | 紅毛港國小 明正國小 明鳳社區 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次，每次連續 24 小時 | TSP : NIEA A102.13A PM ₁₀ : NIEA A206.11C PM _{2.5} : NIEA A205.11C | 112/7/7 ~7/9 |
| | 噪音振動 | 噪音： 1.百分比音量位準 (L _{x,x=5,10,50,90,95}) 2.最大音量位準 (L _{max}) 3.逐時均能音量位準 (L _{eq}) 振動： 1.百分比振動位準 (L _{Vx,x=5,10,50,90,95}) 2.最大振動位準 (L _{Vmax}) 3.逐時均能音量位準 (L _{Veq}) | 紅毛港國小 明正國小 明鳳社區 | 施工開挖每月一次，其餘階段每季一次，每次連續 24 小時 | 噪音：NIEA P201.96C 振動：NIEA P204.90C | — |
| | 營建噪音 | L _{eq} 、L _{max} | 工區周界一處 | 每月 1 次 | 噪音： NIEA P201.96C | — ^{註 3} |
| | 放流水水質 | 水溫、pH、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、油脂、真色色度 | 工區放流口一處 | 每月 1 次 | 水溫：NIEA W217.51A pH：NIEA W424.53A SS：NIEA W210.58A BOD：NIEA W510.55B COD：NIEA W515.55A 油脂：NIEA W505.54B 真色色度：NIEA W223.52B | — ^{註 3} |
| 營運期間 | 噪音振動 | 噪音： 1.百分比音量位準 (L _{x,x=5,10,50,90,95}) 2.最大音量位準 (L _{max}) 3.逐時均能音量位準 (L _{eq}) 振動： 1.百分比振動位準 (L _{Vx,x=5,10,50,90,95}) 2.最大振動位準 (L _{Vmax}) 3.逐時均能音量位準 (L _{Veq}) | 紅毛港國小 明正國小 明鳳社區 明道北街附近 民宅 | 每季一次，每次連續 24 小時 | 噪音：NIEA P201.96C 振動：NIEA P204.90C | 112/7/6 ~7/7 |
| | 交通流量 | 尖峰小時車輛種類、數量、服務水準 | 中安路及中山四路一站 | 每季一次 | — | 112/7/6 |

註：1.監測單位委託華光工程顧問股份有限公司執行。

2.104 年 5 月後已無大規模開挖工程施工，多為建物內部裝修工程，故 104 年 6 月起空氣品質及噪音振動監測作業以每季一次監測頻率執行。

3.本計畫場址之一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，尚無營建工程施工，故無法進行營建噪音與工區放流水水質之監測。

1.4 監測位置

本環境監測計畫的環境品質監測測站請參閱圖 1.4-1 及圖 1.4-2。本季為營運期間環境監測，監測位置說明如下：

空氣品質監測站為“紅毛港國小”、“明正國小”、“明鳳社區”3 站；環境噪音及振動監測之監測位置為“紅毛港國小”、“明正國小”、“明鳳社區”、“明道北街附近民宅”共 4 點；交通流量監測位置為“中安路及中山四路”1 站。



圖 1.4-1 施工期間監測站位置示意圖



圖 1.4-2 營運期間監測站位置示意圖

1.5 品保／品管作業措施概要

一、現場採樣之品保／品管

現場採樣之品保品管計畫可由一連串之步驟來達成：

- 儀器量測應注意事項
- 樣品污染之預防
- 樣品之品保作業
- 樣品之保存及運送

茲分述如次：

(一) 儀器量測應注意事項

1. 設備、儀器都應保持乾淨及良好操作狀況，且記錄平時校正及維修情形，以為後續使用者參考。
2. 現場採樣人員應遵照採樣程序步驟及各種儀器提供之使用手冊。

(二) 樣品污染之預防

樣品從現場採集到運送至實驗室，對於可能之污染需非常謹慎以避免遭致污染。

1. 現場採樣時需將同一次採取之水樣分成兩部分，一份做為現場檢測之用，一份做為實驗室分析之用，現場檢測後水樣必須倒掉，不可將此水樣當做實驗室分析之用。
2. 樣品容器無論是新的或用過的，皆需清洗。
3. 樣品容器之採用要按照欲分析項目所須之保存容器來選定。
4. 樣品容器應以裝水樣為唯一用途，不可將實驗室中曾用來裝高濃度藥品之容器，當做樣品容器使用。
5. 必須遵照保存方法來保存樣品，保存試劑必須為分析級。
6. 勿用手、手套或其它物件接觸樣品容器內部及瓶蓋外部。
7. 樣品應存放在清潔之環境中避免塵埃、煙氣之污染。

8. 採樣人員採樣時應保持雙手清潔，並禁止工作時抽煙。
9. 勿將樣品放置於陽光照射之下，所有樣品最好以冷藏處理。
10. 樣品需及時被運送至實驗室，以免超過樣品保存期限而延誤分析。

(三) 樣品之品保作業

為確保高品質之分析數據，對現場測試作業應包括如下記載：

1. 遵循分析方法並注意特定樣品之特殊處理步驟。
2. 決定重複樣品比例並取回實驗室分析。
3. 按規定進行採樣、測試、記錄數據。
4. 現場監測儀器、自動採樣器之校正維護應確實執行。

(四) 樣品之保存及運送

為達到保存樣品之目的，包括樣品容器、保存試劑、保存溫度及光線等之選擇參見表 1.5-1。

採樣完成後運送樣品至實驗室分析，要注意到樣品標籤及採樣監測紀錄表之填寫，以確保樣品之運送及記錄無誤。

1. 樣品標示：採樣前應於樣品容器黏貼標籤並記錄計畫名稱、計畫編號、採樣日期、採樣編號、瓶號等事項。
2. 樣品運送：採樣完畢後採樣負責人清點檢查樣品無誤後置於4°C以下冷藏箱中，並需檢查採樣紀錄表與樣品監視鏈表，前述紀錄表伴隨樣品親自或快遞送回實驗室。
3. 樣品接收：送回實驗室樣品由樣品管理員負責接收清點數量檢查樣品保存、標示、密封、標籤等是否符合規定。

表 1.5-1 水質檢驗項目採樣及保存方法

| 檢 驗 項 目 | 水樣最少 需要量 (mL) | 容 器 | 保 存 方 法 | 最 長 保 存 期 限 | 備 註 |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 溫度 | 1,000 | 玻璃或塑膠瓶 | 無特殊規定 | 立刻分析 | 現場測定 |
| pH 值 | 300 | 玻璃或塑膠瓶 | 無特殊規定 | 立刻分析 | 現場測定 |
| 生化需氧量 | 1,000 | 玻璃或塑膠瓶 | 暗處，4°C 冷藏 | 48 小時 | |
| 懸浮固體 | 500 | 抗酸性之玻璃或塑膠 瓶 | 暗處，4°C 冷藏 | 7 天 | |
| 化學需氧量 | 100 | 玻璃或塑膠瓶 | 加硫酸使水樣之 pH<2，暗處，4°C 冷 藏 | 7 天 | |
| 真色色度 | 500 | 玻璃或塑膠瓶 | 暗處，4°C 冷藏 | 48 小時 | |
| 油脂 | 1,000 | 廣口玻璃瓶採集（採 樣前先以清潔劑清 潔，於清水洗淨後再 以正己烷淋洗，以去 除干擾物質） | 若水樣於採樣後 2 小 時內無法分析，以 1+1 鹽酸或 1+1 硫酸 酸化水樣至 pH<2，並 於 4°C 冷藏。 | 28 天 | 不得以擬 採之水樣 預洗。 |

二、採樣程序及說明

(一) 空氣中粒狀物採樣流程概述

1. 架設採樣器並以水平儀確採樣器及進氣口是否水平，採樣口離地高度是否為 2 ± 0.2 m，並於記錄空氣中懸浮微粒採樣器使用檢查紀錄表。
2. 進行測漏試驗，採樣前後均須執行外部測漏及內部測漏。
3. 進行現場空白：取出校正用濾紙，將已依照規定調理秤重及編號之採樣用濾裝入採樣器中（裝設濾紙時需戴無粉塵手套），但不進行採樣動作，並小心地自採樣器將含有濾紙之濾紙匣移出，置於運送盒中妥善保存，並放置冰桶內小於 25°C 以下冷藏，須以夾鏈袋包覆濾紙運送盒，以避免濾紙樣品被污染。

(二) 噪音振動採樣流程概述

1. 以電子式聲音校正器（RION/NC-74）查驗確認噪音計是否正常，並將確認結果記錄於噪音現場每日查驗使用紀錄表，並將確認信號（音量）儲存（至少 5 筆穩定數據），其確認結果呈現值與校正值（聲音校正器）差值之絕對值不得大於 0.7 dB，如超過則停止測量。
2. 量測結束後再以電子式聲音校正器（RION/NC-74）查驗確認噪音計是否正常，並將確認結果記錄於噪音現場每日查驗使用紀錄表（CME-TB-41-001），並將確認信號（音量）儲存（至少 5 筆穩定數據），且前後兩次呈現值差之絕對值不得大於 0.3 dB。

(三) 工區放流水採樣流程概述

1. 採樣前，採樣器及樣品保存容器應依規定進行清洗（如 NIEA - PA106 規定）。且選擇適當之樣品容器，容器必須為不含待測物或干擾物，特別是分析低濃度樣品所使用的容器。
2. 手動採樣器應先以欲採取之水樣洗滌 2~3 遍，採取足量之水樣後立即倒入樣品瓶中，蓋緊瓶蓋，移入樣品運送保存設備。如以樣品容器進行採樣時，該樣品容器即可作為樣品保存容器。
3. 採樣後將樣品貼上樣品標籤及封條。為了避免樣品揮發及生物分解，盡量於採樣到分析階段，保持該樣品在低溫狀態，但應避免冷凍樣品。在運送前於冰箱內放入足量的冰塊及水成為冰水浴，避免使用乾冰，因為乾冰會冷凍樣品，而且影響樣品之 pH 值。

三、分析工作之品保/品管

(一) 空氣品質檢測品保/品管

品保/品管作業流程參見圖 1.5-1。

(二) 噪音檢測品保/品管

品保/品管作業流程參見圖 1.5-2。

(三) 振動檢測品保/品管

品保/品管作業流程參見圖 1.5-3。

(四) 水質檢測品保/品管

1. 分析品保作業

分析品保作業係指實驗室檢驗分析之品保作業、其作業規範包括樣品登錄儀器與器皿校正、試藥配製、檢驗方法與程序、分析品管及數據處理等。

2. 分析品管作業

分析品管作業流程參見圖 1.5-4。

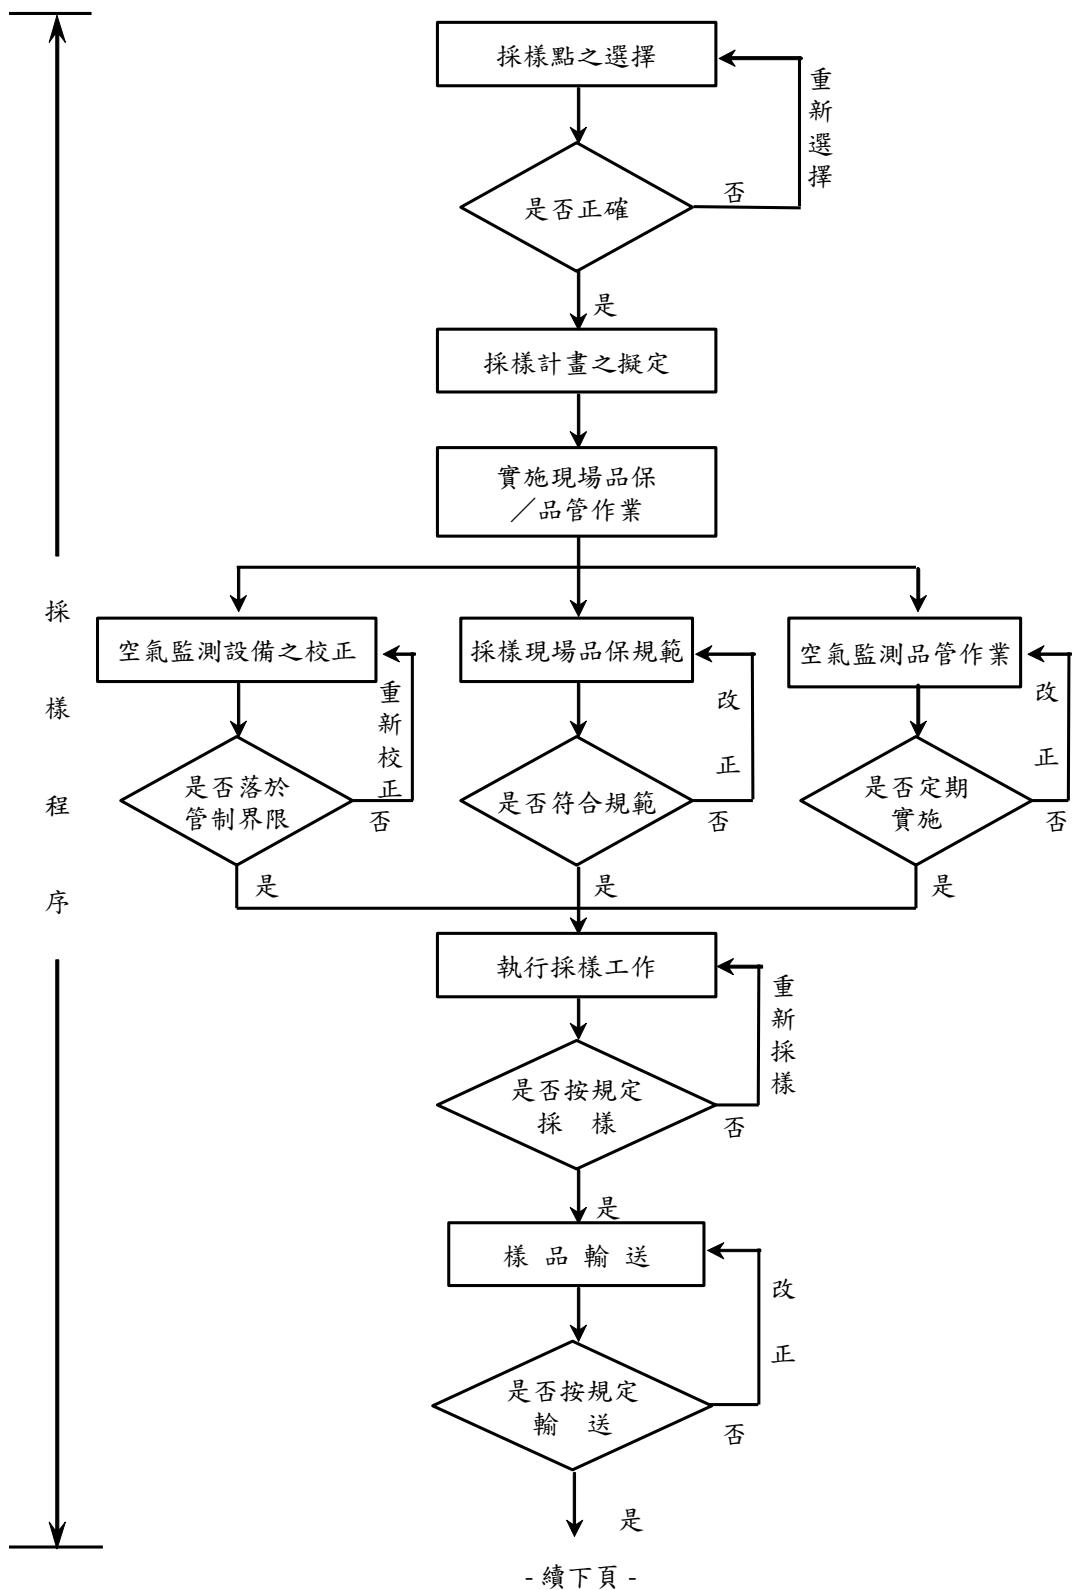


圖 1.5-1 空氣品質檢測品保／品管作業流程 (1/2)

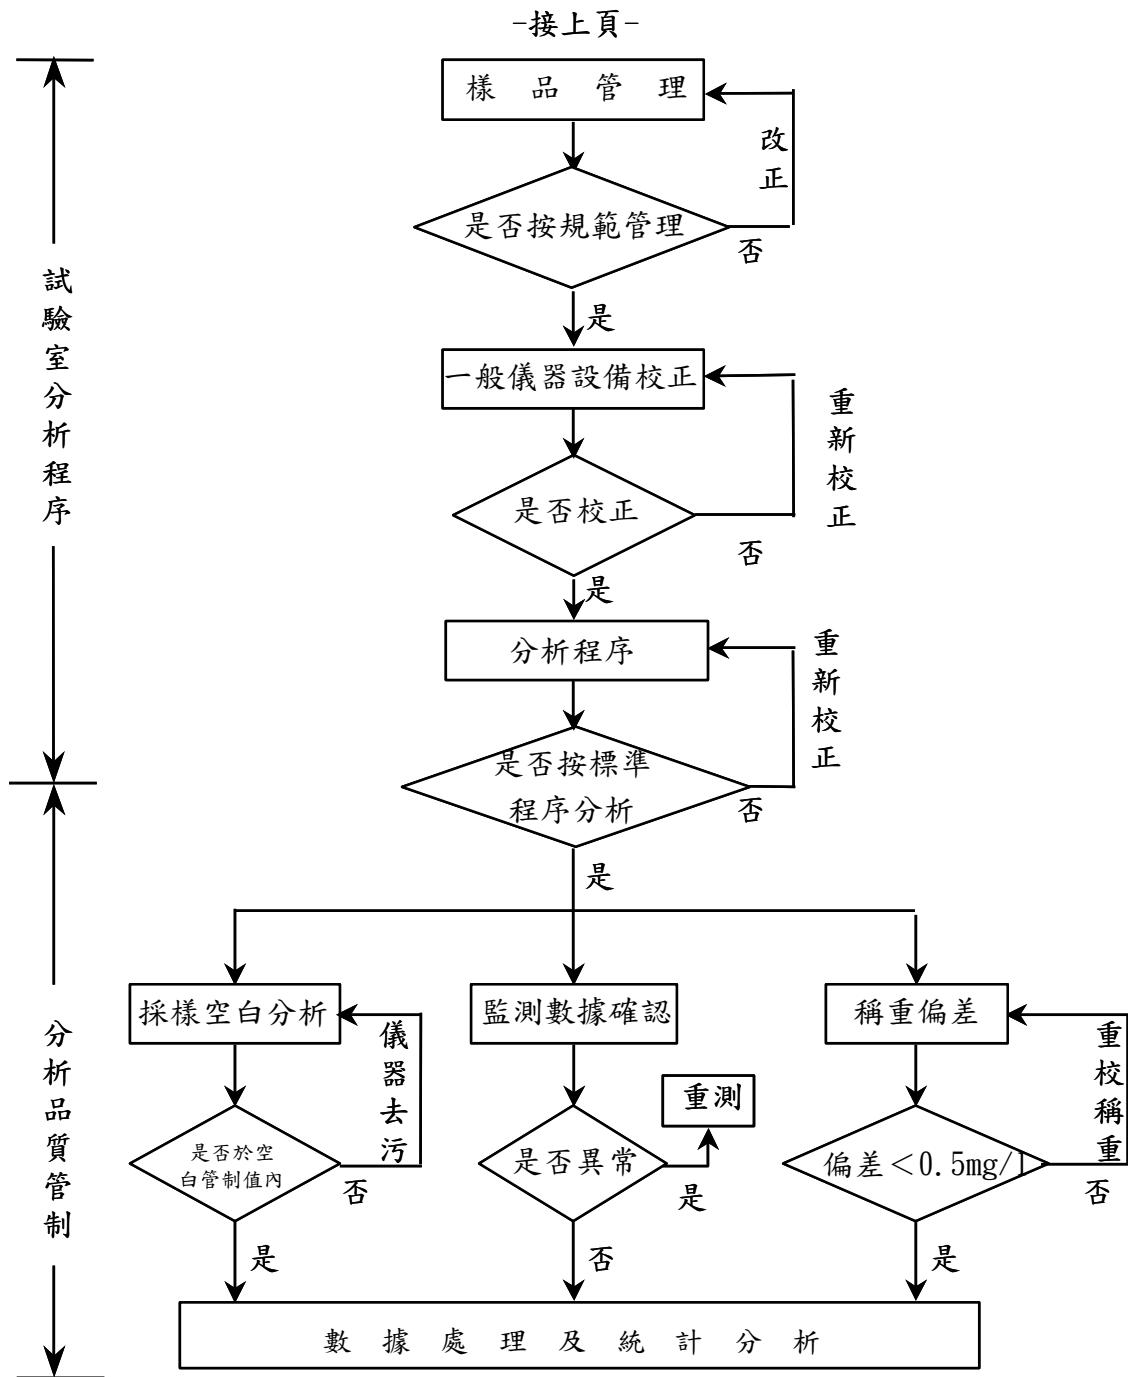
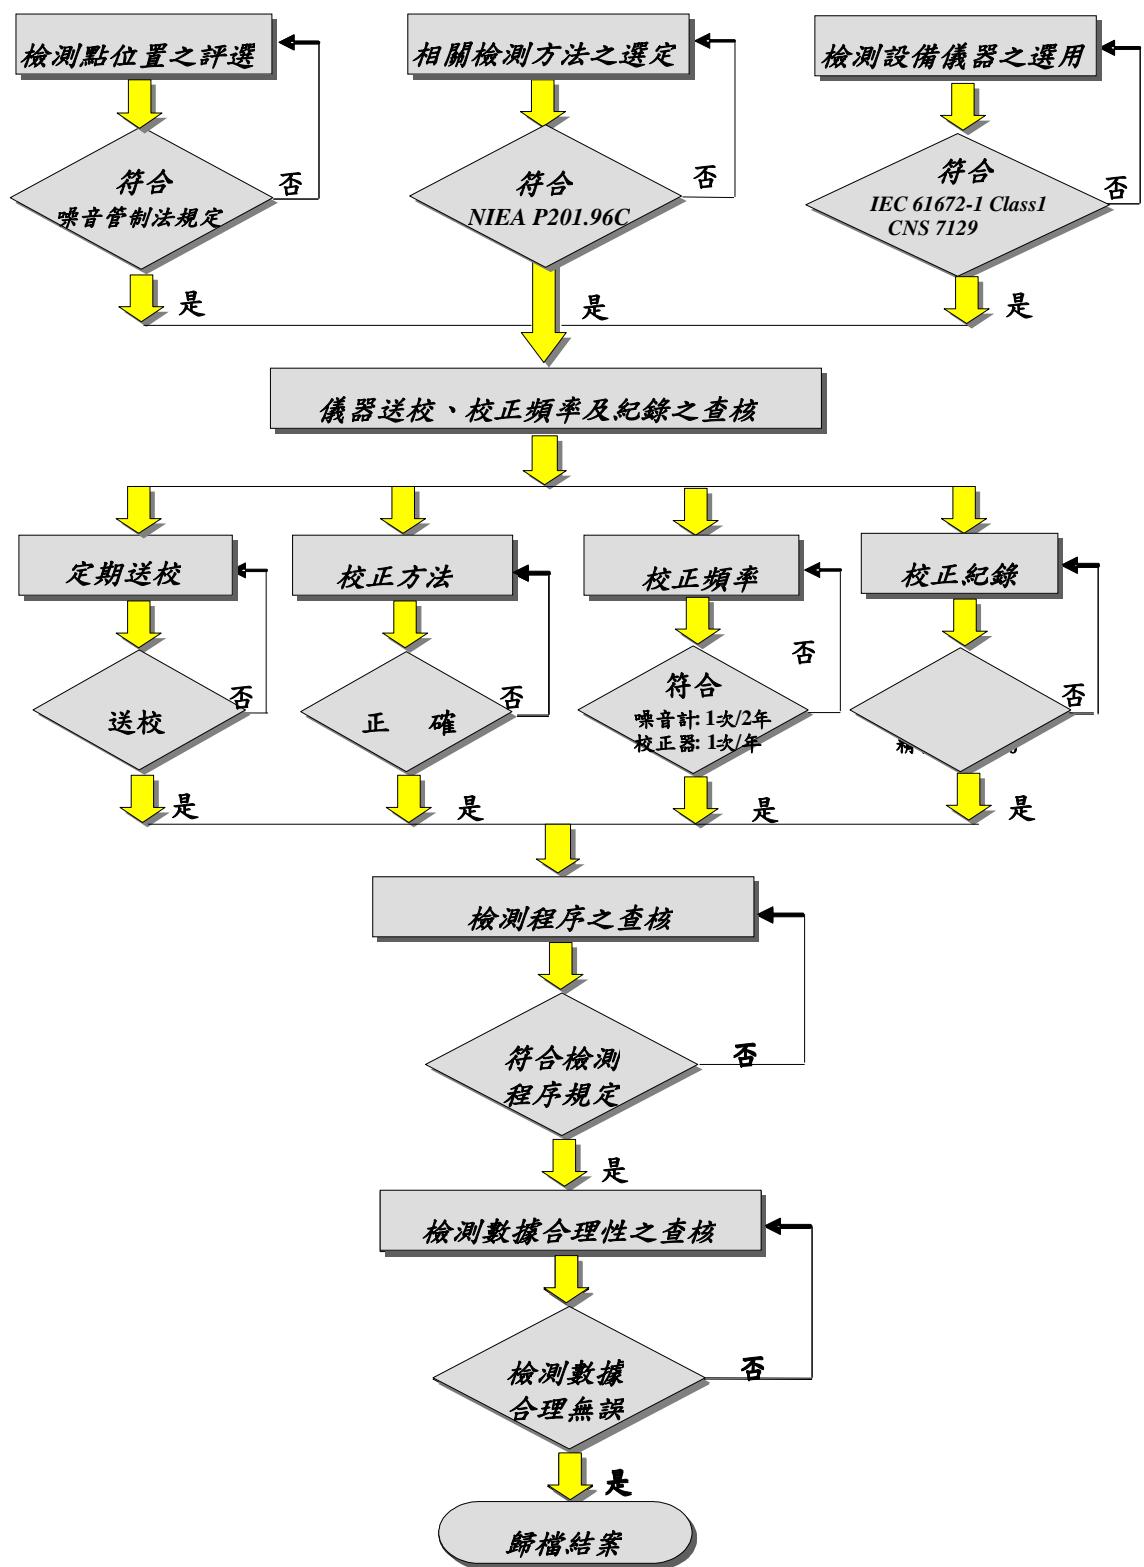


圖 1.5-1 空氣品質檢測品保／品管作業流程 (2/2)




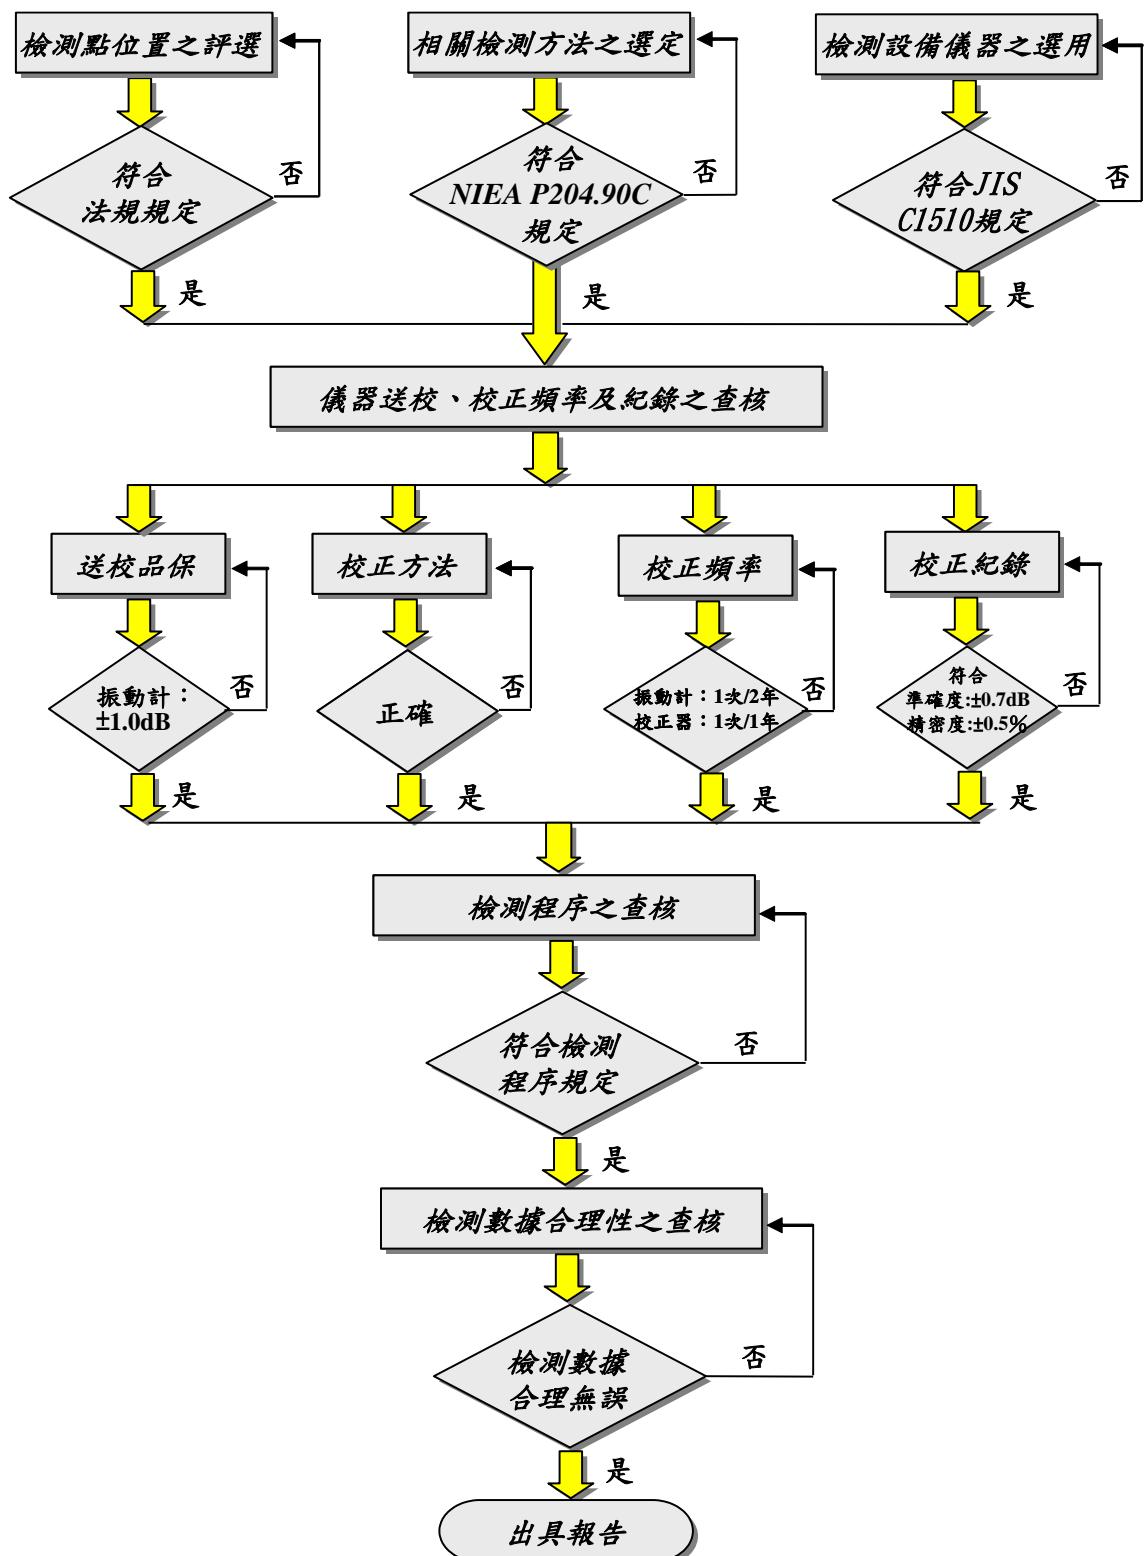


圖 1.5-3 振動檢測品保／品管作業流程

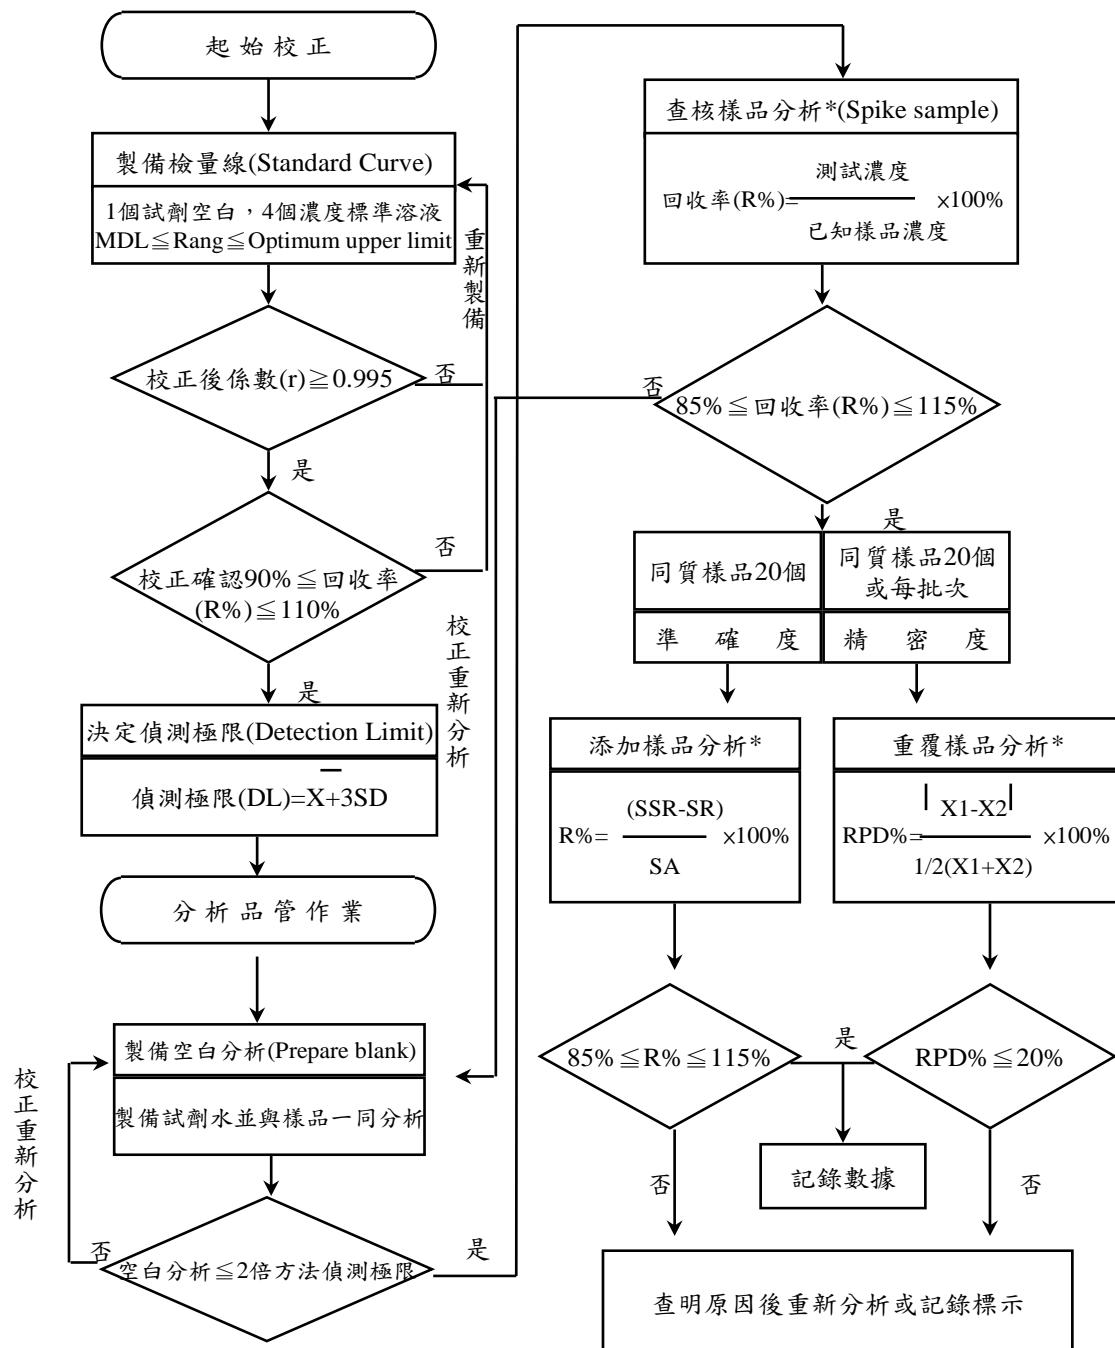

圖例：

*建立管制圖表

圖 1.5-4 水質分析品管流程圖

四、儀器設備維護、校正項目及頻率

所有監測儀器經使用一段時間後都必須定期給予檢修及校正，以維持儀器之準確度與精確度。重要儀器設備維護、校正項目及頻率如表 1.5-2 所列。

表 1.5-2 儀器維修校正情形 (1/3)

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率 | 注意事項 | 備 註 |
|-------|-----------------|-----|----------------------------|--------|
| 分析天平 | 內校 | 每次 | 使用者執行 | -- |
| | 單點值檢查 | 每月 | 儀器負責人執行 | 紀錄 |
| | 重覆性檢查 | 六個月 | 儀器負責人執行 | 紀錄 |
| | 清潔 | 每日 | 使用者執行 | -- |
| | 維護(乾燥劑、水 平度) | 每月 | 保管人執行 | -- |
| | 天平校正 | 三年 | 儀器負責人聯絡量測中心 | 校正紀錄保存 |
| | 砝碼 | 每年 | 儀器負責人送量測中心 | 校正紀錄保存 |
| 上皿天平 | 內校 | 每次 | 使用者執行 | -- |
| | 天平校正 | 三年 | 儀器負責人聯絡量測中心 | 校正紀錄保存 |
| | 砝碼 | 一年 | 儀器負責人送量測中心 | 校正紀錄保存 |
| pH 計 | 校正：準確度 | 使用前 | 使用者執行 | 紀錄 |
| 導電度計 | 校正：準確度 | 使用前 | 儀器保管人配 0.01 M KCl 使用者執行 | 紀錄 |
| 生化需氧量 | 校正：溫度 | 每日 | 保管人記錄 | 紀錄 |
| 烘箱 | 校正：溫度 | 每日 | 保管人記錄 | 紀錄 |
| 冰箱 | 校正：溫度 | 每日 | 保管人檢查 | 紀錄 |
| 樣品櫃 | 校正：溫度 | 每日 | 保管人檢查 | 紀錄 |
| 溫度計 | 標準件校正 | 十年 | 儀器負責人送量測中心 | 校正紀錄保存 |
| | 工作件校正 | 一年 | 儀器負責人執行 | 紀錄 |

表 1.5-2 儀器維修校正情形 (2/3)

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率 | 注意事項 | 備註 |
|---------------------------------|------------|------------------------|-------------------------|--------|
| 排煙櫃 | 抽氣量檢查 | 每季 | 安衛工程師執行 | -- |
| 滅火器 | 維護：填充 | 三年 | 安衛工程師執行 | -- |
| 分光 光度計 | 維護：清潔 | 每月 | 保管人清潔積垢 | -- |
| | 吸光值校正 | 每季 | 委託廠商以標準膜片校正 | 校正紀錄保存 |
| 純水製 造系統 | 預濾管清洗 | 二月 | 儀器負責人執行 | -- |
| | 電阻係數紀錄 | 使用前 | 取用人紀錄 | 紀錄 |
| 懸浮微粒 測定儀 | 流量校正 | 400-500 hr 碳刷 更換 | 浮子流量計校正 | 紀錄 |
| | 開機測試 | 使用前 | 清洗積垢、漏氣檢查、電壓 及流量確認 | -- |
| | 流量查核 確認 | 使用 前、後 | 使用者執行 | 紀錄 |
| 懸浮微粒測 定儀流量校 正器（水柱 壓差計） | 流量校正 | 一年 | 儀器負責人送環境部監測資 訊司品保實驗室 | 保存紀錄 |
| PM ₁₀ 測定儀 | 開機測試 | 使用前 | 檢查自動內部校正及流量、 數據記錄 | -- |
| | 週期性校正 | 六個月 | 依校正程序執行 | 紀錄 |
| PM _{2.5} 測定儀 | 多點流量查證 | 每年 | 儀器負責人送環境部監測資 訊司品保實驗室 | 紀錄 |
| | 單點查證 | 採樣 前後 | 使用者執行 | 紀錄 |
| | 操作流量檢查 | 採樣前 | 使用者執行 | 紀錄 |

表 1.5-2 儀器維修校正情形 (3/3)

| 儀器名稱 | 測試項目 | 頻率 | 注意事項 | 備註 |
|---------|-------|-------|------------------|--------|
| 零值氣體產生機 | 維護 | 每月 | 風扇節網 | -- |
| | 定期更換 | 每年 | 依儀器設備校正計畫 | 紀錄 |
| 校正器 | 維護 | 每月 | 風扇節網 | -- |
| | 定期更換 | 每年 | 依儀器設備校正計畫 | 紀錄 |
| 氣象設備 | 維護、清潔 | 使用前 | 保養、外觀檢查、訊號線與數據記錄 | -- |
| | 定期校正 | 每年 | 依儀器設備校正計畫 | 校正紀錄保存 |
| 噪音計 | 查驗 | 使用前、後 | 使用音位校正器 | 紀錄 |
| | 定期檢定 | 二年 | 國家電子檢驗 | 檢定紀錄保存 |
| 振動計 | 查驗 | 攜出前、後 | 使用標準振動源 | 紀錄 |
| | 定期校正 | 二年 | 送量測中心 | 校正紀錄保存 |

五、分析項目之檢測方法

檢測方法皆依照環境部(原行政院環境保護署)規定實行，監測分析項目之檢測方法詳列於表 1.5-3；各分析項目的品保/品管目標亦依照環境部(原行政院環境保護署)規定實行。監測項目之數據品質指標值，詳細範圍詳列於表 1.5-4。

表 1.5-3 監測分析項目之檢測方法

| 類別 | 項目 | 檢驗方法 | 公告日期 | 適用日期 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|
| 空氣 品質 | 總懸浮微粒 (TSP) | NIEA A102.13A (高量採樣法) | 108/04/30 | 108/08/15 |
| | 懸浮微粒 (PM ₁₀) | NIEA A206.11C (貝他射線衰減法) | 108/04/30 | 108/08/15 |
| | 細懸浮微粒 (PM _{2.5}) | NIEA A205.11C (手動採樣法) | 101/12/28 | 102/01/15 |
| | 風向、風速 | 使用風向、風速探測器 | — | — |
| 放流 水質 | 水溫 | NIEA W217.51A (水溫檢測方法) | 88/07/06 | 88/10/06 |
| | pH | NIEA W424.53A (電極法) | 108/01/22 | 108/05/15 |
| | 懸浮固體 | NIEA W210.58A (103°C ~ 105°C 乾燥法) | 102/01/15 | 102/04/30 |
| | 生化需氧量 | NIEA W510.55B (20°C 五日恆溫培養法) | 100/01/27 | 100/05/15 |
| | 化學需氧量 | NIEA W515.55A (重鉻酸鉀迴流法) | 107/11/22 | 108/02/15 |
| | 油脂 | NIEA W505.54B (索氏萃取重量法) | 109/06/22 | 109/10/15 |
| | 真色色度 | NIEA W223.52B (分光光度計法) | 99/09/16 | 99/12/15 |
| 營建 噪音 | L _{eq} 、L _{max} | NIEA P201.96C (環境噪音測量法) | 105/11/25 | 106/03/15 |
| 噪音 振動 | 1.百分比音量位準 (L _x ,x=5,10,50,90,95) 2.最大音量位準 (L _{max}) 3.逐時均能音量位準 (L _{eq}) | NIEA P201.96C (環境噪音測量法) | 105/11/25 | 106/03/15 |
| | 1.百分比音量位準 (L _{Vx} ,x=5,10,50,90,95) 2.最大音量位準 (L _{Vmax}) 3.逐時均能音量位準 (L _{Ve}) | NIEA P204.90C (環境振動測量法) | 94/05/31 | 94/09/15 |

表 1.5-4 監測項目之數據品質指標值

| 監測項目 | 檢測項目 | 重覆分析 (RPD%) | 準確度 | | | | 完整性 (\geq %) | 偵測極限 |
|------|------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| | | | 查核分析 (回收率%) | 添加分析 (回收率%) | 實驗室空白 | 現場空白 | | |
| 空氣品質 | TSP | — | — | — | — | 重量差 $<0.0010\text{g}$ | 90% | — |
| | PM ₁₀ | — | — | — | — | — | 90% | 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| | PM _{2.5} | 10 μg | — | — | $\leq 15 \mu\text{g}$ | $\leq 30 \mu\text{g}$ | 100% | 2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |
| | 風向 | — | — | — | — | — | 90% | 3° |
| | 風速 | — | — | — | — | — | 90% | 0.3m/s |
| | 溼度 | — | — | — | — | — | 90% | 3% |
| | 溫度 | — | — | — | — | — | 90% | 0.3°C |
| 放流水質 | 水溫 | $\pm 0.5^\circ\text{C}$ | — | — | — | — | 95% | — |
| | pH | ± 0.01 | — | — | — | — | 95% | — |
| | 懸浮固體 | $\leq 20\%$ | — | — | <2MDL | — | 95% | 0.5 mg/L |
| | 生化需氧量 | $\leq 20\%$ | 85~115 | | 稀釋水 <0.2 植種 0.6~1.0 | <2MDL | 95% | 1.0mg/L |
| | 化學需氧量 | $\leq 20\%$ | 85~115 | — | <2MDL | <2MDL | 95% | 1.8 mg/L |
| | 油脂 | $\leq 20\%$ | — | — | <2MDL | <2MDL | 95% | 0.5 mg/L |
| | 真色色度 | $\leq 20\%$ | 80~120 | — | <管制值 5% | <管制值 5% | 95% | 25 |
| 項目 | 校正結果呈現值與校正值差值 之絕對值(dB) | | | | 兩次校正結果呈現值差之絕對值 (dB) | | 儀器偵測極限 | |
| 噪音 | $\leq 0.7 \text{ dB(A)} @ 1000\text{Hz}$ | | | | $\leq 0.3 \text{ dB(A)} @ 1000\text{Hz}$ | | 28dB (A) | |
| 振動 | $\leq 0.7 \text{ dB} @ 6.3 \text{ Hz}$ | | | | $\leq 0.3 \text{ dB} @ 6.3 \text{ Hz}$ | | 30dB | |

第二章 本季監測結果數據分析

2.1 空氣品質

空氣品質監測站係為瞭解本工程施工前周邊環境現況。本季空氣品質分別於 7 月 7 日～7 月 8 日（明正國小）、7 月 8 日～7 月 9 日（紅毛港國小）、7 月 8 日～7 月 9 日（明鳳社區）進行總懸浮微粒、懸浮微粒、細懸浮微粒、溫度、濕度及風向、風速等監測項目，採樣分析結果如表 2.1-1 所示，並繪製歷次空氣品質監測值變化如圖 2.1-1～圖 2.1-3 所示。

一、溫度及溼度

本季溫度各測站監測結果溫度介於 $30.9^{\circ}\text{C} \sim 32.9^{\circ}\text{C}$ ；濕度介於 65% ~70%。

二、總懸浮微粒（TSP）

本季總懸浮微粒各測站監測結果，二十四小時值介於 $32 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

三、懸浮微粒（PM₁₀）

本季懸浮微粒各測站監測結果，日平均值介於 $18 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 23 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均符合法規標準值 ($100 \mu\text{g}/\text{m}^3$)。

四、細懸浮微粒（PM_{2.5}）

本季細懸浮微粒各測站監測結果，二十四小時值介於 $13 \mu\text{g}/\text{m}^3 \sim 16 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ，均符合法規標準值 ($35 \mu\text{g}/\text{m}^3$)。

五、風向及風速

本季監測結果明正國小測站之最頻風向為西；紅毛港國小測站之最頻風向為東；明鳳社區測站之最頻風向則為西北，各測站風速日平均值介於 $0.5 \text{ m/s} \sim 1.3 \text{ m/s}$ ，無異常現象發生。

表 2.1-1 空氣品質監測結果一覽表

| 監測項目 監測地點、日期 | 總懸浮 微粒 (TSP) | 懸浮微粒 (PM ₁₀) | 細懸浮微 粒(PM _{2.5}) | 溫度 (°C) | 溼度 (%) | 風速 (m/s) | 最頻 風向 | |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----|
| | 二十四小時值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 日平均值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | 二十四小時值 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) | | | | | |
| 紅毛港 國小 | 112/7/8 (112/7/9) | 32 | 22 | 13 | 30.9 | 70 | 0.5 | E |
| 明正國小 | 112/7/7 (112/7/8) | 38 | 23 | 16 | 31.5 | 65 | 0.7 | W |
| 明鳳社區 | 112/7/8 (112/7/9) | 55 | 18 | 15 | 32.9 | 66 | 1.3 | NW |
| 空氣品質標準 | — | 100 | 35 | — | — | — | — | |

註：1.未符合空氣品質標準者以“■”灰底表示。

2.「空氣品質標準」，環境部，環署空字第 1091154399 號令修正發布，民國 109 年 9 月 18 日，刪除總懸浮微粒(TSP)，懸浮微粒(PM₁₀)之日平均值標準由原本 $125 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 修正為 $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

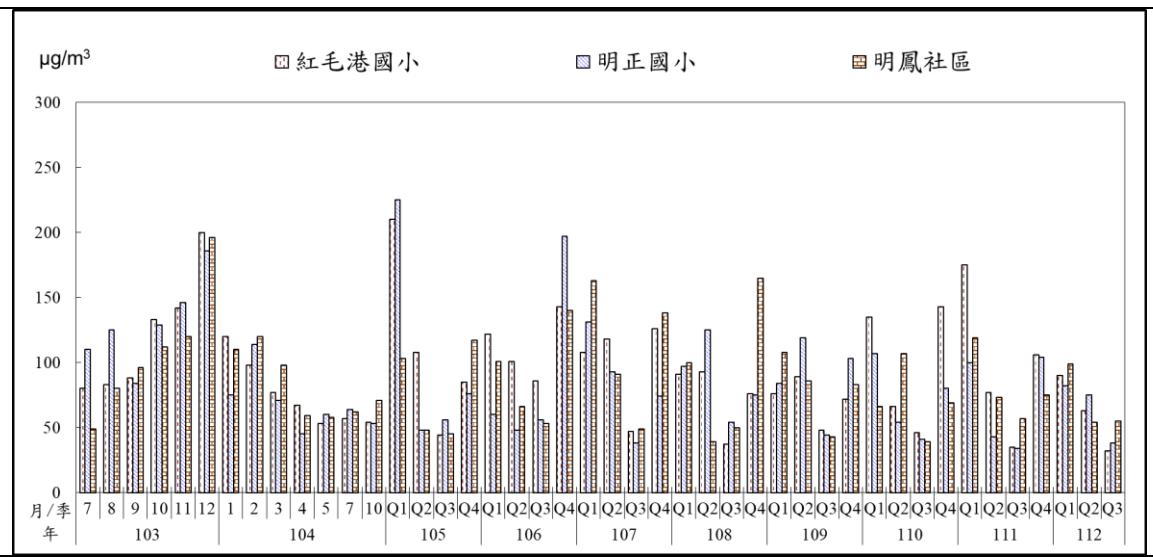


圖 2.1-1 歷次總懸浮微粒 (TSP) 24 小時值變化圖

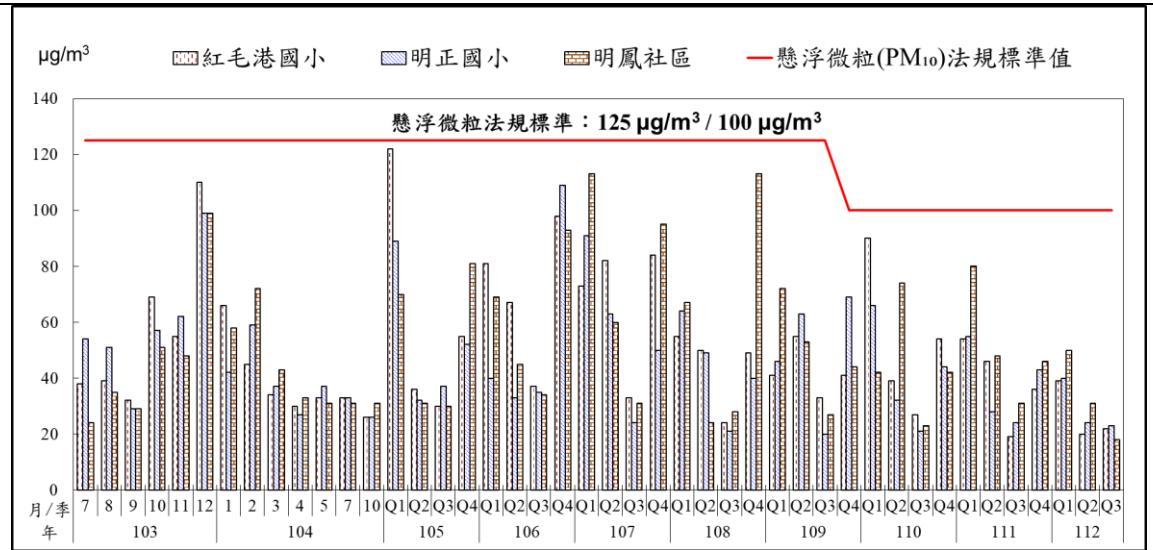


圖 2.1-2 歷次懸浮微粒 (PM₁₀) 日平均值變化圖

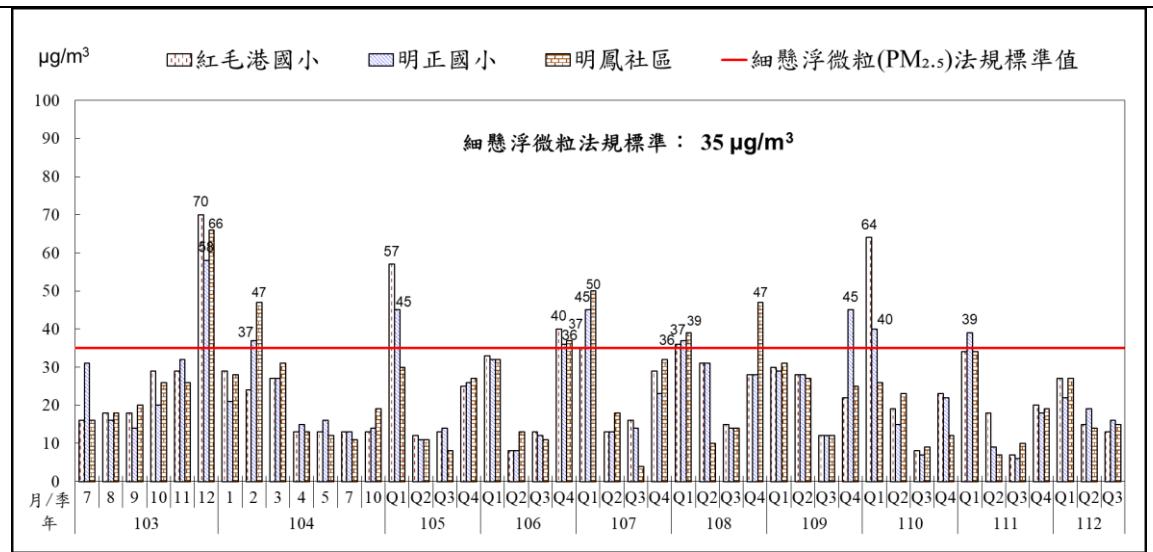


圖 2.1-3 歷次細懸浮微粒 (PM_{2.5}) 24 小時值變化圖

註：「空氣品質標準」，環境部，環署空字第 1091154399 號令修正發布，民國 109 年 9 月 18 日，刪除總懸浮微粒(TSP)24 小時值標準、懸浮微粒(PM₁₀)之日平均值標準由原本 $125\mu\text{g}/\text{m}^3$ 修正為 $100\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。

2.2 噪音振動

本監測計畫於營運期間共設置環境噪音及振動監測站四站，分別位於紅毛港國小、明正國小、明鳳社區及明道北街附近民宅。其中環境噪音監測部分，紅毛港國小及明正國小皆適用環境音量標準第二類管制區內一般地區噪音管制標準（ $L_{\text{日}} 60 \text{ dB(A)}$ ， $L_{\text{晚}} 55 \text{ dB(A)}$ ， $L_{\text{夜}} 50 \text{ dB(A)}$ ）；明鳳社區適用環境音量標準第三類管制區內一般地區噪音管制標準（ $L_{\text{日}} 65 \text{ dB(A)}$ ， $L_{\text{晚}} 60 \text{ dB(A)}$ ， $L_{\text{夜}} 55 \text{ dB(A)}$ ）；明道北街附近民宅適用道路交通噪音第三類管制區內緊鄰未滿八公尺之道路管制標準（ $L_{\text{日}} 74 \text{ dB(A)}$ ， $L_{\text{晚}} 73 \text{ dB(A)}$ ， $L_{\text{夜}} 69 \text{ dB(A)}$ ）。至於環境振動部份因我國尚未有環境振動標準，因此以日本振動規制法施行規則之限值為參考基準。紅毛港國小及明正國小屬上述日本法規之第一種區域（日間時段管制標準為 65 dB，夜間時段管制標準為 60 dB）。明鳳社區及明道北街附近民宅屬上述日本法規之第二種區域（日間時段管制標準為 70 dB，夜間時段管制標準為 65 dB）。

2.2.1 噪音

環境噪音監測頻率為每季一次，分別於紅毛港國小、明正國小、明鳳社區及明道北街附近民宅等四處進行監測。施工及營運期間監測結果整理如表 2.2.1-1 所示，並繪製歷次噪音監測值變化如圖 2.2.1-1～圖 2.2.1-3 所示。

一、 $L_{\text{日}}$

本季之 $L_{\text{日}}$ 測值介於 51.2 dB(A)~62.1 dB(A)之間，其中明正國小及紅毛港國小測站之 $L_{\text{日}}$ 監測結果未符合其所屬之噪音管制標準，惟仍與歷季監測結果類似，無異常狀況發生。

二、 $L_{\text{晚}}$

本季之 $L_{\text{晚}}$ 測值介於 49.5 dB(A)~55.0 dB(A)之間，各測站之 $L_{\text{晚}}$ 監測結果均符合其所屬之噪音管制標準，仍與歷季監測結果類似，無異常狀況發生。

三、 $L_{\text{夜}}$

本季之 $L_{\text{夜}}$ 測值介於 46.8 dB(A)~52.9 dB(A)之間，各測站之 $L_{\text{夜}}$ 監測結果均符合其所屬之噪音管制標準，仍與歷季監測結果類似，無異常狀況發生。

四、百分比噪音位準 L_x (L_5 、 L_{10} 、 L_{50} 、 L_{90} 、 L_{95})

詳細各時段百分比噪音位準請參閱附錄四。

本季監測結果，明正國小及紅毛港國小測站之 L_x 噪音監測值超過環境音量限值。由於本計畫第一期工程已經完工，並於 105 年 5 月進入營運階段，另依據本季監測現場紀錄(詳請參閱附錄四)，明正國小及紅毛港國小測站多數時段接收到學校活動及道路施工聲，噪音監測結果易受環境背景噪音之影響，本開發計畫於辦理環境影響差異分析之環境背景補充調查時亦有發現相似之狀況，故綜合上述情形，推測本季明正國小及紅毛港國小測站之噪音監測超標應是受環境背景影響所致。

表 2.2.1-1 環境噪音監測結果

單位 : dB(A)

| 監測地點、日期 | 時段 | L_x 日 | | L_x 晚 | | L_x 夜 | | 管制區 標準類屬 |
|--------------|---------------------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|--------------------------------|
| | | 監測值 | 法規值 | 監測值 | 法規值 | 監測值 | 法規值 | |
| 紅毛港國小 | 112/7/6 ~112/7/7 | 61.6 | 60 | 54.1 | 55 | 49.9 | 50 | 第二類 一般地區 |
| 明正國小 | 112/7/6 ~112/7/7 | 62.1 | 60 | 52.9 | 55 | 48.5 | 50 | 第二類 一般地區 |
| 明鳳社區 | 112/7/6 ~112/7/7 | 51.2 | 65 | 49.5 | 60 | 46.8 | 55 | 第三類 一般地區 |
| 明道北街 附近民宅 | 112/7/6 ~112/7/7 | 61.0 | 74 | 55.0 | 73 | 52.9 | 69 | 第三類 道路邊 地區緊鄰未滿 八公尺之道路 |

註：1. L_x 日：第一、二類管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類管制區指上午七時至晚上八時。

2. L_x 晚：第一、二類管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類管制區指晚上八時至晚上十一時。

3. L_x 夜：第一、二類管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

4.未符合音量標準者以 “ ” 灰底表示。

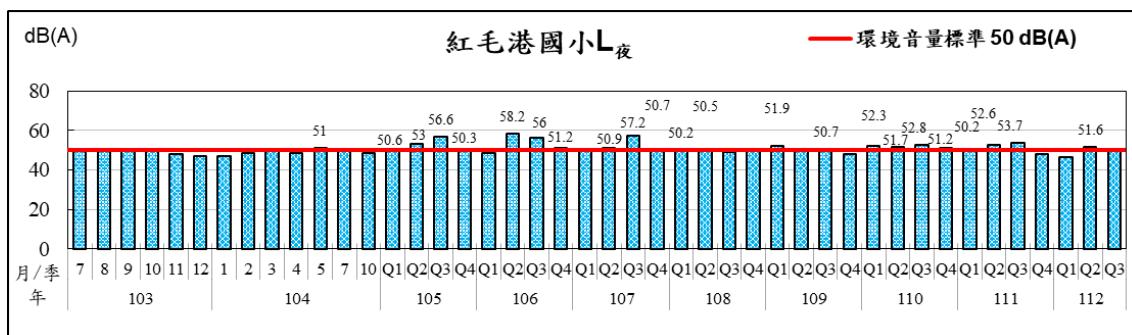
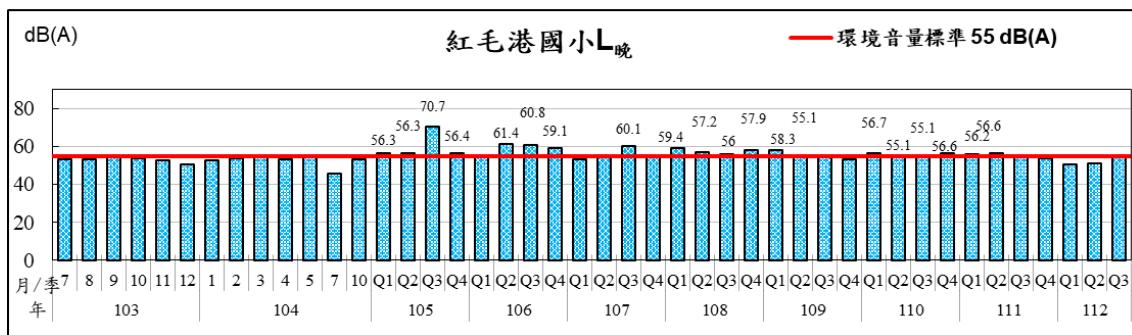
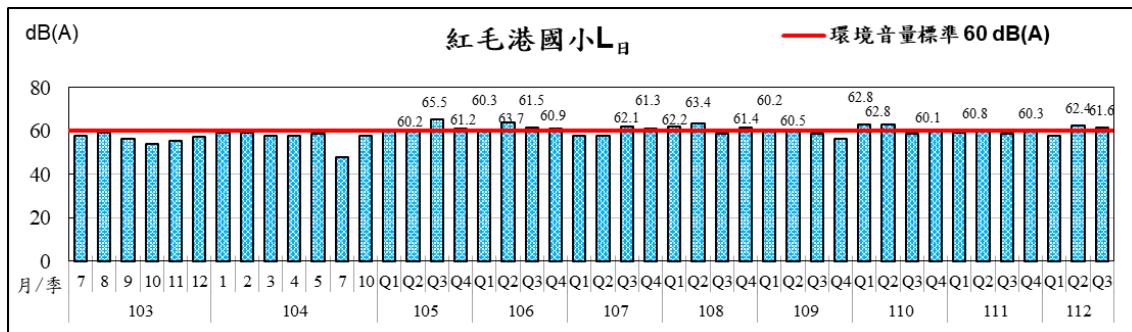


圖 2.2.1-1 紅毛港國小之歷次噪音監測值變化

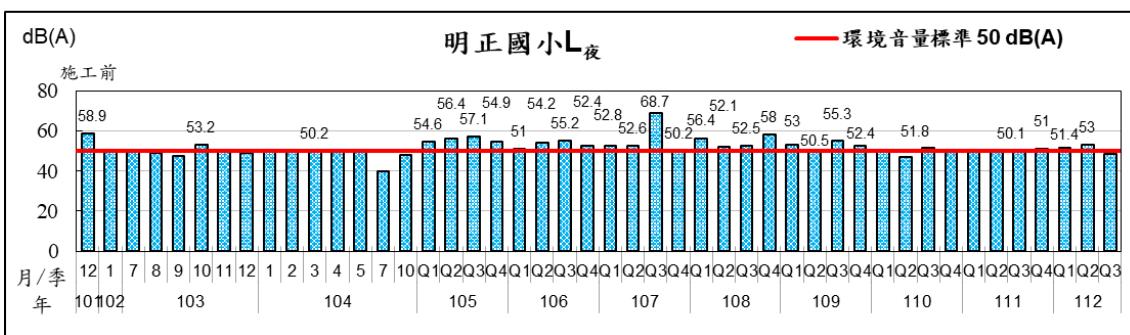
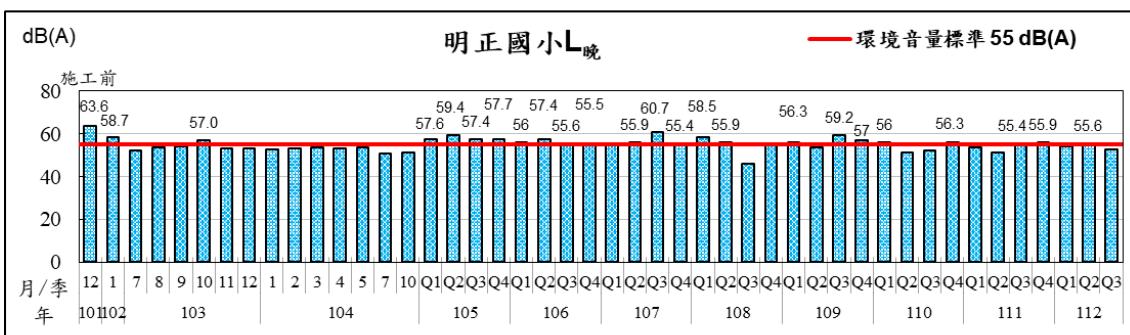
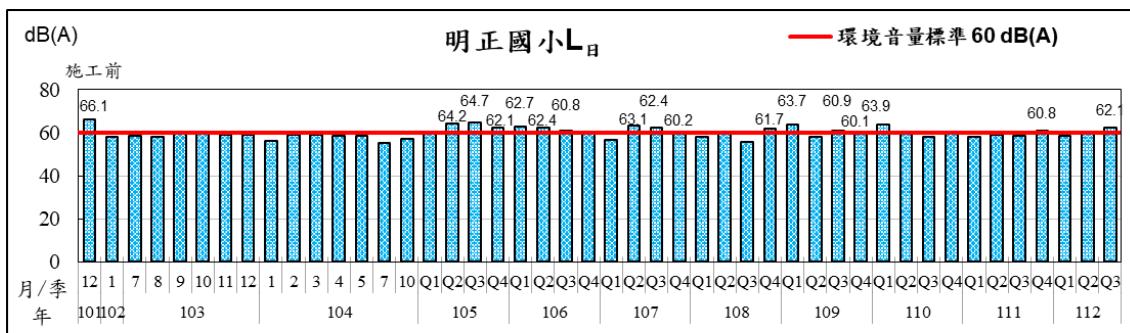


圖 2.2.1-2 明正國小之歷次噪音監測值變化

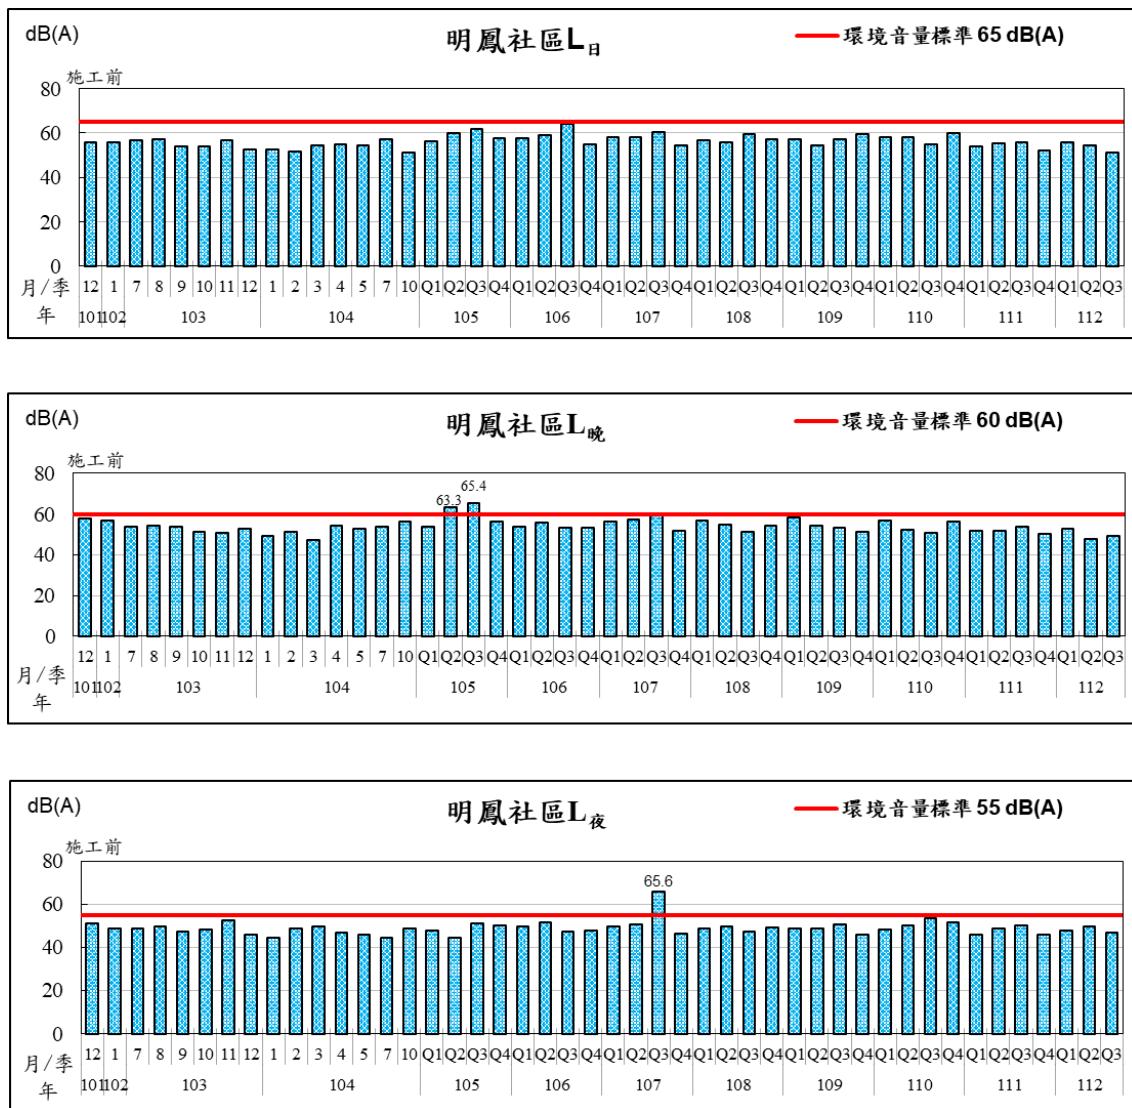


圖 2.2.1-3 明鳳社區之歷次噪音監測值變化

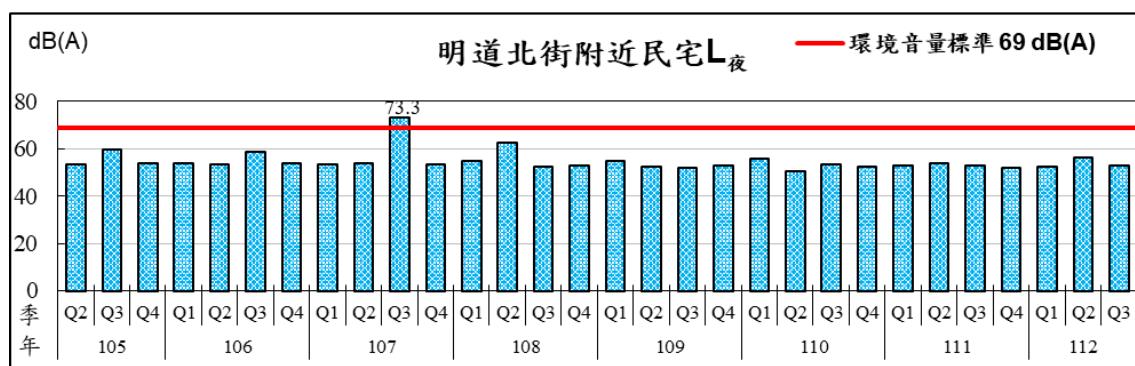
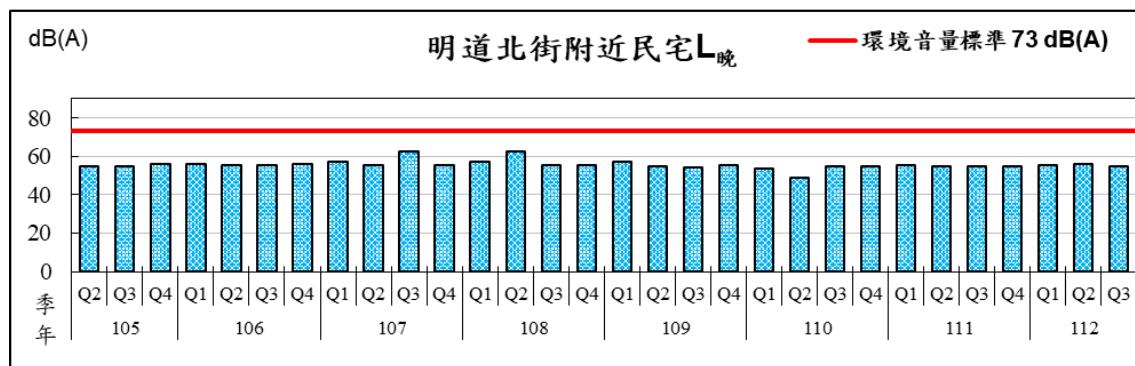
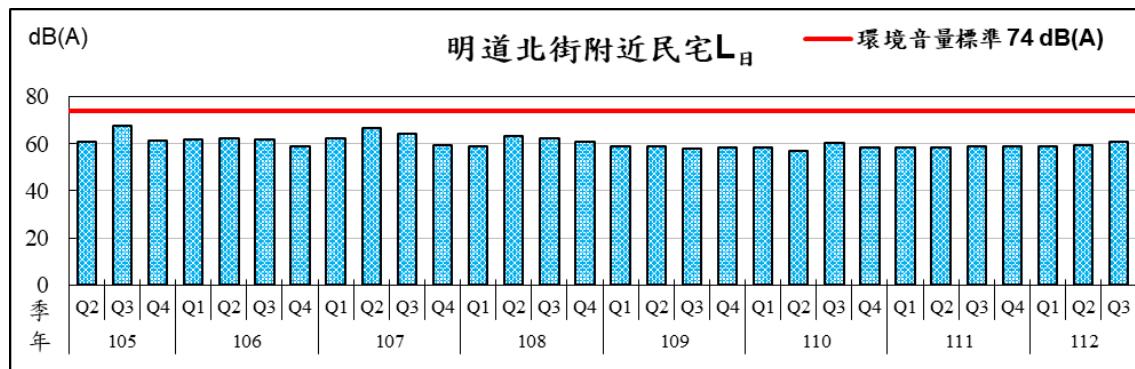


圖 2.2.1-4 明道北街附近民宅之歷次噪音監測值變化

2.2.2 振動

環境振動監測頻率為每季一次，分別於紅毛港國小、明正國小、明鳳社區及明道北街附近民宅等四處進行監測，監測結果整理如表 2.2.2-1 所示，並繪製歷次振動監測值變化如圖 2.2.2-1~圖 2.2.2-3 所示。

一、 $L_{v\text{ 日}}$

本季之 $L_{v\text{ 日}}$ 監測結果介於 32.9 dB~40.7 dB，符合參考之日本振動規制法施行規則之管制標準。

二、 $L_{v\text{ 夜}}$

本季之 $L_{v\text{ 夜}}$ 監測結果介於 30.2 dB~35.2 dB，符合參考之日本振動規制法施行規則之管制標準。

三、百分比振動位準 L_x (L_5 、 L_{10} 、 L_{50} 、 L_{90} 、 L_{95})

本季振動監測結果均符合日本振動規制法施行規則之管制標準，詳細各時段百分比振動位準請參閱附錄四。

表 2.2.2-1 環境振動監測結果

單位：dB

| 監測地點、日期 | 時段 | $L_{V\text{ 日}}$ | | $L_{V\text{ 夜}}$ | | 管制區標準類屬 |
|--------------|---------------------|------------------|-----|------------------|-----|---------|
| | | 監測值 | 法規值 | 監測值 | 法規值 | |
| 紅毛港國小 | 112/7/6 ~112/7/7 | 40.3 | 65 | 34.2 | 60 | 第一種區域 |
| 明正國小 | 112/7/6 ~112/7/7 | 38.5 | 65 | 32.2 | 60 | 第一種區域 |
| 明鳳社區 | 112/7/6 ~112/7/7 | 32.9 | 70 | 30.2 | 65 | 第二種區域 |
| 明道北街 附近民宅 | 112/7/6 ~112/7/7 | 40.7 | 70 | 35.2 | 65 | 第二種區域 |

- 註：1.參考基準：參考日本振動規制法施行規則。
- 2.振動管制區類別依噪音管制類別而定，第一種區域相當於我國噪音管制分區之第一、二類管制區；第二種區域相當於我國噪音管制分區之第三、四類管制區。
- 3.目前我國尚無振動管制相關法案，故有關環境振動管制法規乃參考日本振動規制法之規定，作為本計畫背景振動評估基準。
- 4.高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網第 12-1 次變更計畫環境影響差異分析報告(紅線南端副維修機廠商業服務區開發)定稿本，103 年 3 月。
- 5.因 104 年 5 月後已無大規模開挖工程施作，多為建物內部裝修工程，故 104 年 6 月起噪音振動監測作業以每季一次監測頻率執行。

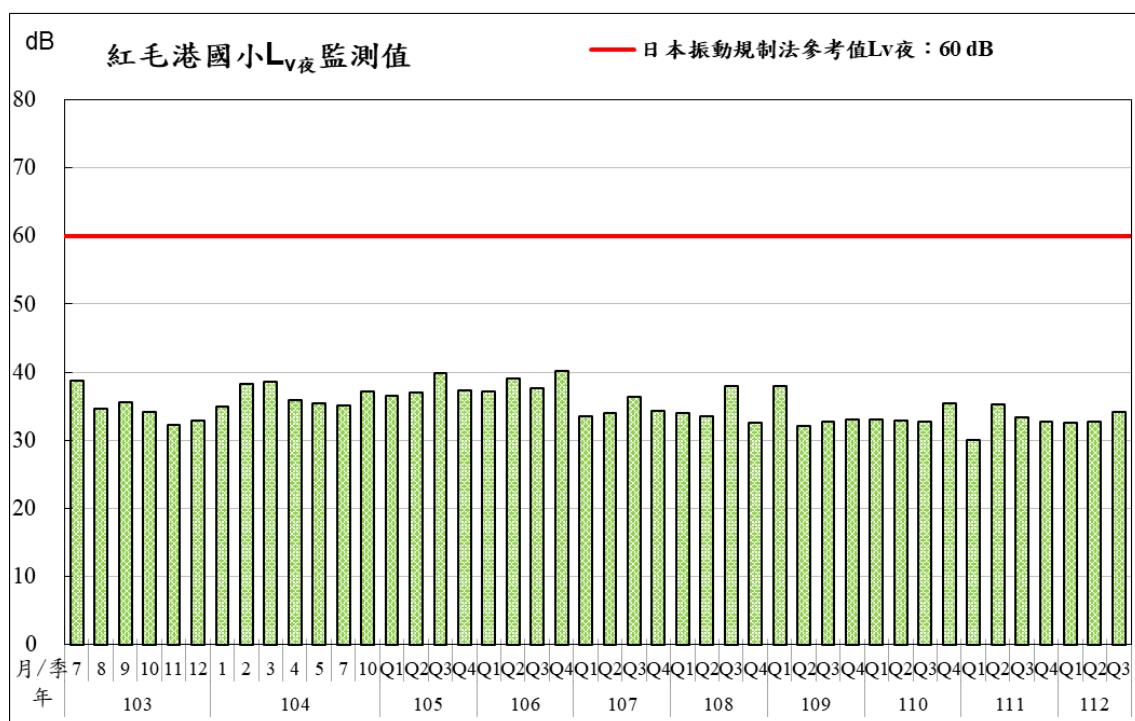
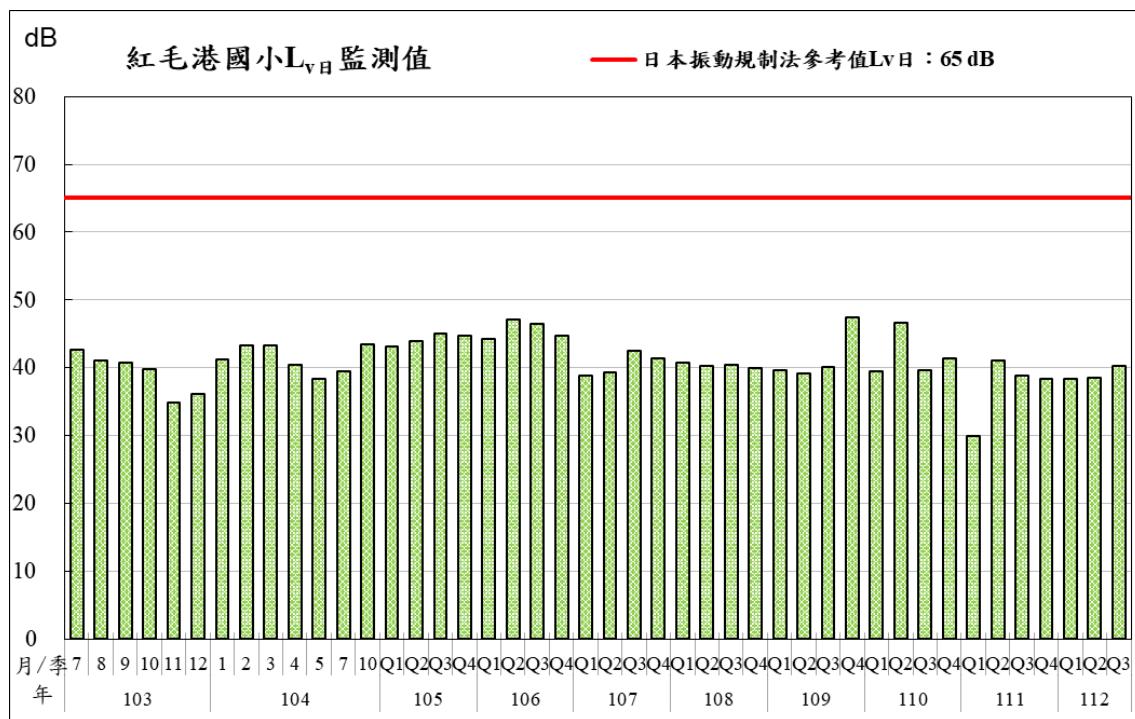


圖 2.2.2-1 紅毛港國小之歷次振動監測值變化

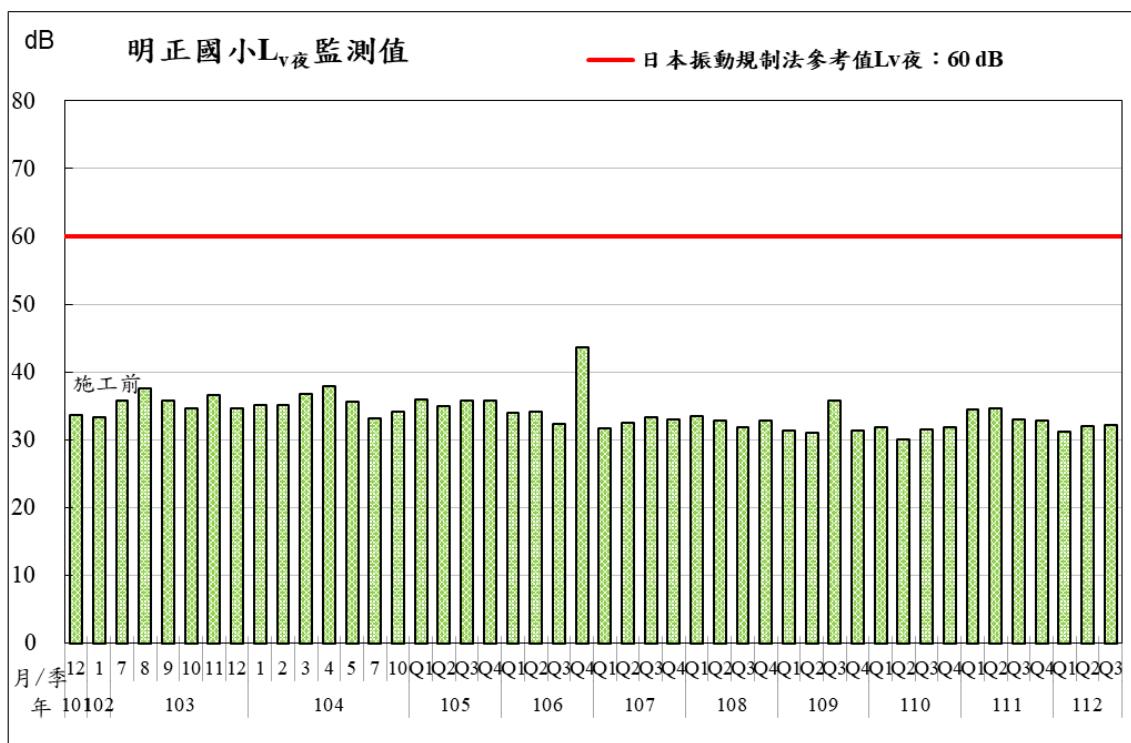
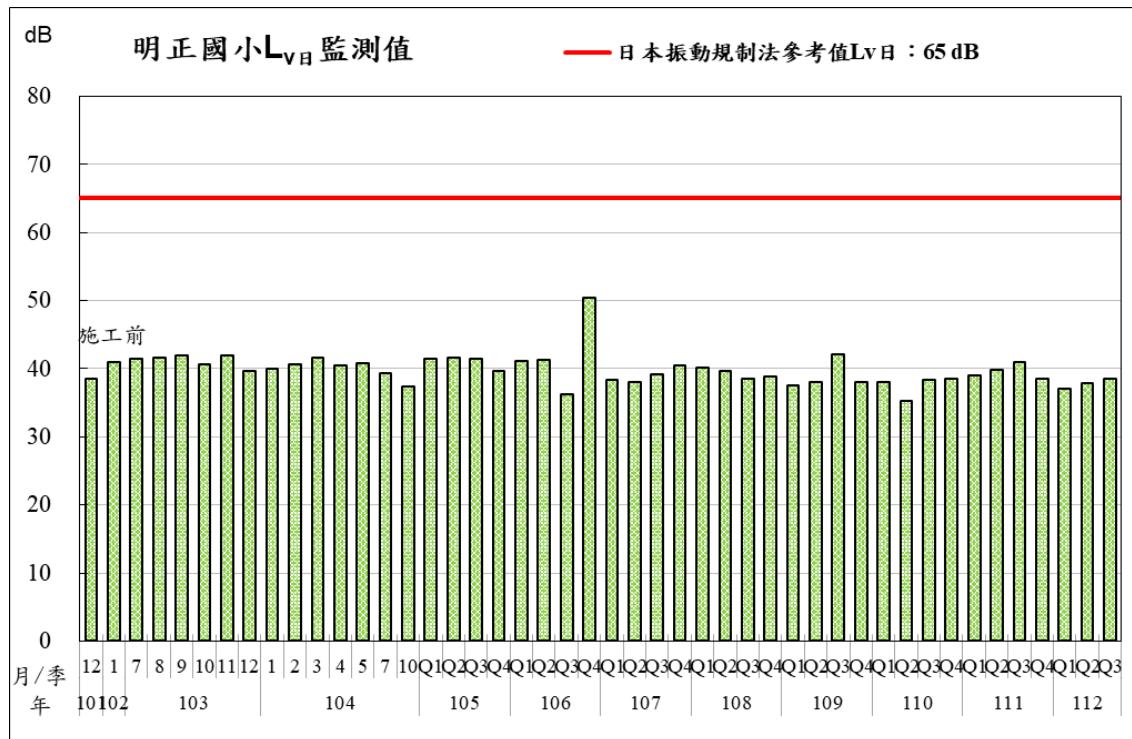


圖 2.2.2-2 明正國小之歷次振動監測值變化

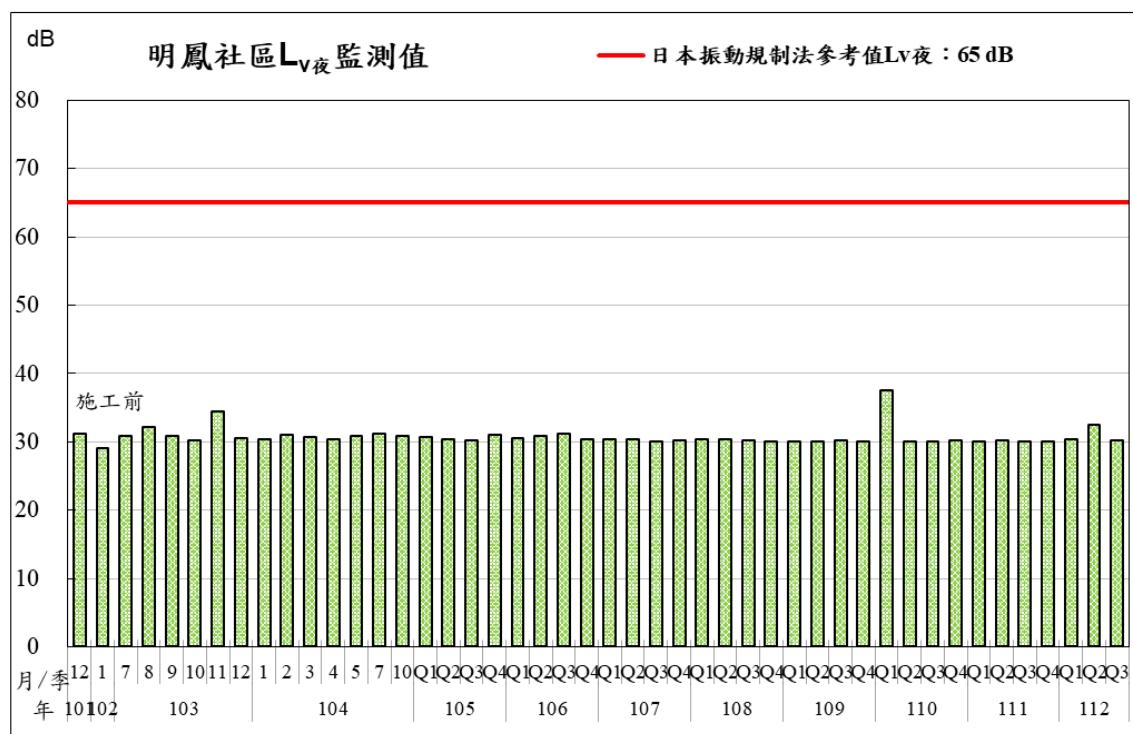
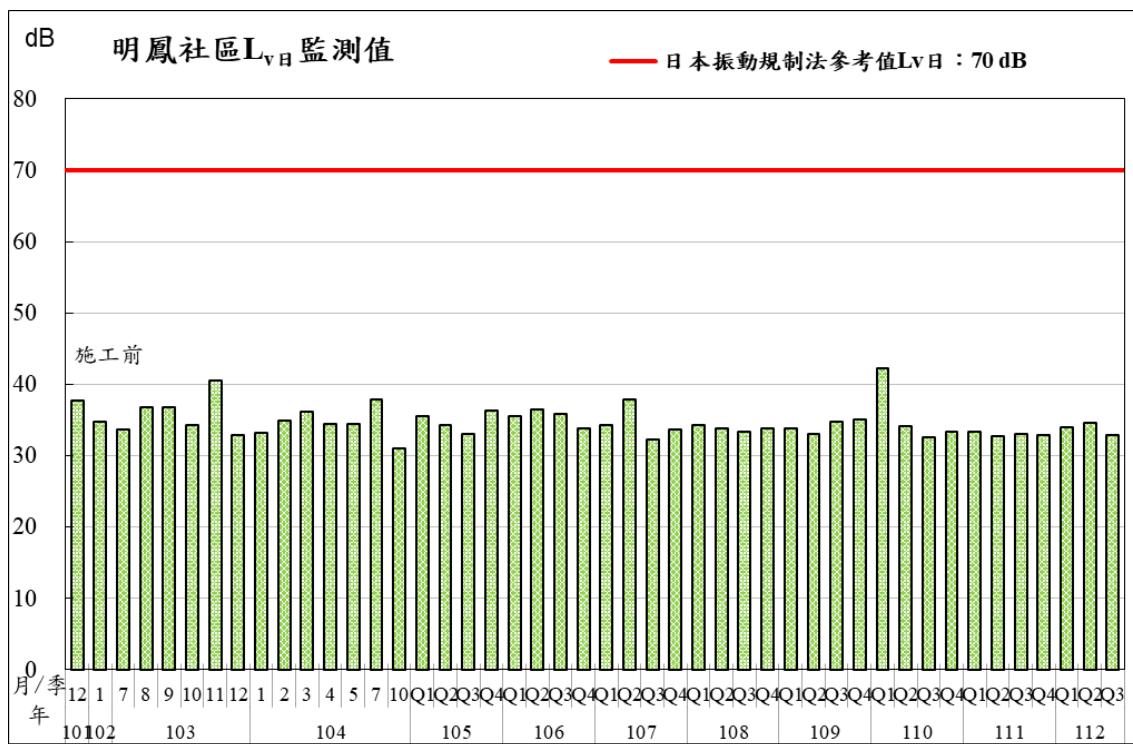


圖 2.2.2-3 明鳳社區之歷次振動監測值變化

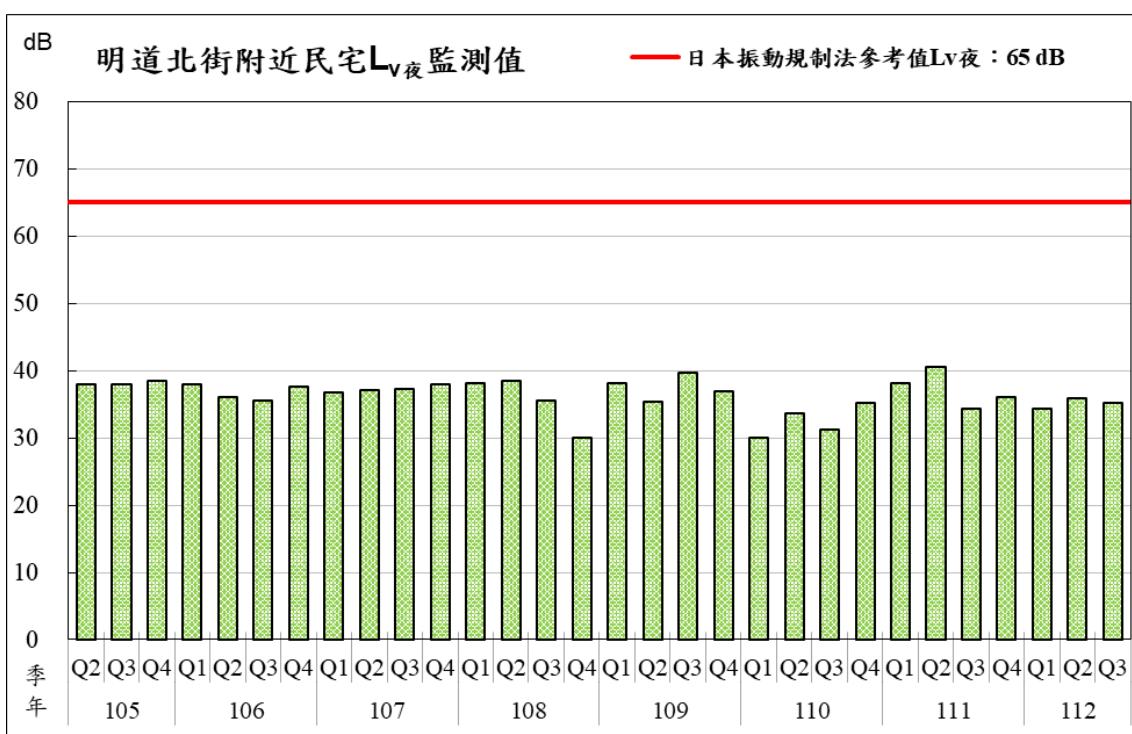
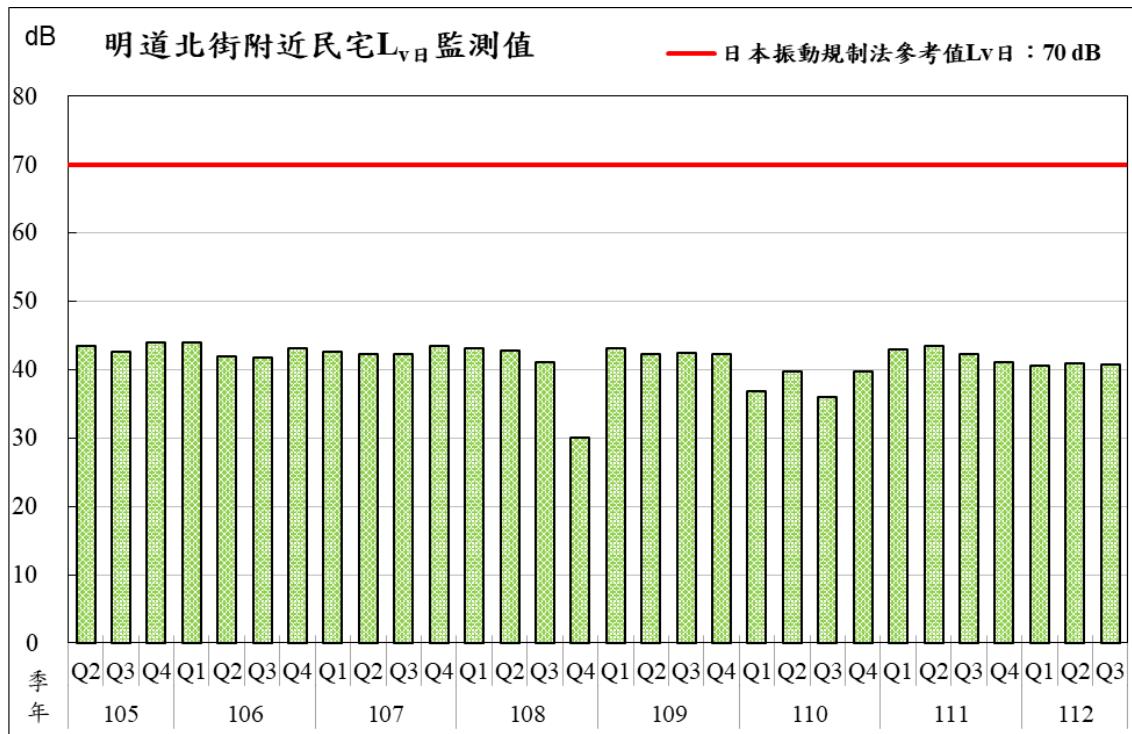


圖 2.2.2-4 明道北街附近民宅之歷次振動監測值變化

2.3 營建噪音

本季因計畫場址之一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，因此尚無營建工程施工，105 年 5 月起無法進行營建工程噪音監測。

2.4 放流水水質

本季計畫場址之工區放流水水質調查，其調查項目有水溫、pH 值、懸浮固體、生化需氧量、化學需氧量、油脂、真色色度等七項。因一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，但二期開發工程尚未開始，現已無排放逕流廢水之情形。

本計畫開發規劃共有二期開發，其中第一期開發以復合目的之商業開發為主，融合運動、休閒、娛樂、餐飲及購物，第二期開發為主題旅館；目前第一期開發已於 105 年 5 月完工並進入營運階段，惟第二期開發之主題旅館目前尚未開工，因此開發範圍內現無任何營建工程施工行為，故無排放逕流廢水之情形。

2.5 交通流量

本季計畫場址之交通流量調查，於中安路及中山四路路口選定一站，交通流量調查現況示意圖請參閱圖 2.5-1 所示，本季監測結果彙整於表 2.5-1 及表 2.5-2。

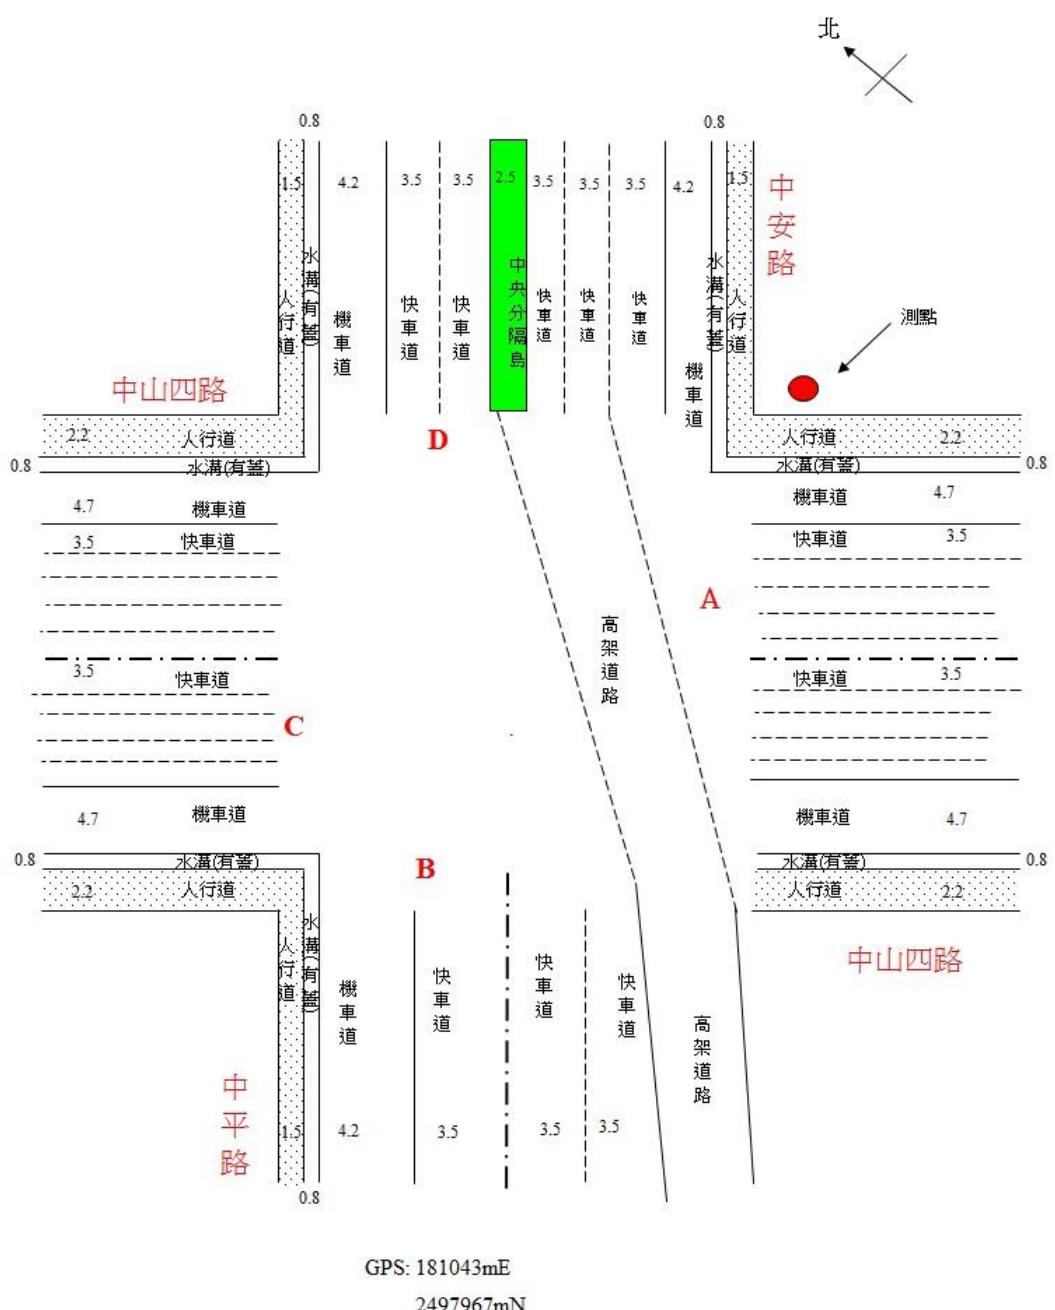


圖 2.5-1 中安路與中山四路交通流量調查現況示意圖

表 2.5-1 24 小時交通流量監測結果

| 監測日期：112/7/6 | | | 24 小時交通流量 | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------------|-----------|--------|--------|-------|-------|--------|--|
| 道路 | 路段 | 道路限速 | 方向 | 機車 | 小型車 | 大型車 | 特種 | PCU | |
| 中山四路 | 五甲三路 -中安路 | 60 或 60 km/h 以下 | 往南 | 38,938 | 41,888 | 3,585 | 5,176 | 84,055 | |
| | | | 往北 | 49,523 | 40,885 | 2,677 | 4,782 | 85,347 | |
| | 中安路 -金福路 | | 往南 | 41,042 | 38,537 | 3,587 | 4,824 | 80,704 | |
| | | | 往北 | 50,671 | 37,512 | 2,796 | 4,929 | 83,227 | |
| 中安路 | 中山四路 -明鳳七街 | 50 或 50 km/h 以下 | 往東 | 20,575 | 15,686 | 852 | 1,362 | 31,764 | |
| | | | 往西 | 15,008 | 16,163 | 927 | 863 | 28,110 | |
| 中平路 | 草衙二路 -翠亨南路 | | 往東 | 18,965 | 9,639 | 52 | - | 19,226 | |
| | | | 往西 | 12,442 | 10,094 | 244 | - | 16,803 | |

表 2.5-2 尖峰小時交通流量監測結果

| 監測日期：112/7/6 | | | | 尖峰 小時 | 尖峰小時交通流量 | | | | | 容量 | V/C | 服務水準 |
|--------------|--------------|---------------|----|----------|----------|-------|-----|-----|---------|-------|------|------|
| 道路 | 路段 | 道路限速 | 方向 | | 機車 | 小型車 | 大型車 | 特種 | PCU | | | |
| 中山四路 | 五甲三路 -中安路 | 60 或 60 以下 | 往南 | 17~18 | 3,506 | 3,180 | 214 | 290 | 6,231.0 | 8,400 | 0.74 | C |
| | | | 往北 | 17~18 | 7,307 | 3,288 | 238 | 307 | 8,338.5 | 7,200 | 1.16 | F |
| | | | 往南 | 17~18 | 3,577 | 2,900 | 212 | 251 | 5,865.5 | 8,400 | 0.70 | C |
| | | | 往北 | 17~18 | 7,659 | 3,129 | 224 | 315 | 8,351.5 | 7,200 | 1.16 | F |
| | 中安路 -金福路 | 50 或 50 以下 | 往東 | 17~18 | 2,065 | 1,165 | 31 | 97 | 2,550.5 | 2,400 | 1.06 | F |
| | | | 往西 | 17~18 | 998 | 1,062 | 52 | 50 | 1,815.0 | 3,600 | 0.50 | B |
| | 中平路 | 草衙二路 -翠亨南路 | 往東 | 17~18 | 1,730 | 632 | 3 | - | 1,503.0 | 1,860 | 0.81 | D |
| | | | 往西 | 17~18 | 944 | 650 | 12 | - | 1,146.0 | 1,860 | 0.62 | B |

第三章 檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 監測結果綜合檢討分析

一、空氣品質

本季 112 年第 3 季空氣品質監測結果，各測站及各空氣品質項目之監測結果均符合法規標準。

二、噪音振動

本季 112 年第 3 季噪音振動監測結果，於明正國小及紅毛港國小測站之 $L_{\text{日}}$ 噪音監測值超過環境音量限值。由於本計畫第一期工程已經完工，並於 105 年 5 月進入營運階段，另依據本季監測現場紀錄(詳請參閱附錄四)，明正國小及紅毛港國小測站多數時段接收到學校活動及道路施工聲，噪音監測結果易受環境背景噪音之影響，本開發計畫於辦理環境影響差異分析之環境背景補充調查時亦有發現相似之狀況，故綜合上述情形，推測本季明正國小及紅毛港國小測站之噪音監測超標應是受環境背景影響所致。

三、營建噪音

一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，暫無法執行營建工程噪音監測。

四、放流水水質

一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，暫無法執行放流水水質監測。

五、交通流量

本計畫 112 年第 3 季於中山四路與中安路交通量監測結果，尖峰小時出現時段為 17~18 時，交通量介於 1,146.0 PCU~8,351.5 PCU 之間，以中山四路之中安路-金福路往北路段交通量最高，與歷季監測結果類似。

3.1.2 監測結果異常現象因應對策

施工期間各項監測值均符合法規標準值，環境監測異常狀況與處理情形詳如表 3.1.2-1 及表 3.1.2-2。

表 3.1.2-1 前季環境監測異常狀況及處理情形

| 異常狀況 | 因應對策 | 執行成效 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 前季明正國小測站之 L _晚 、L _夜 及紅毛港國小測站之 L _日 、L _夜 之噪音監測結果超過環境音量限值，其餘測點之各項監測值均符合法規標準值。 | 本計畫第一期工程已經完工，並於 105 年 5 月進入營運階段，無營建施工行為，另依據本季監測現場紀錄，多數時段接收到學校活動聲及蟲鳴鳥叫聲，本開發計畫於辦理環境影響差異分析之環境背景補充調查時亦有發現相似之狀況，故綜合上述情形，推測本季明正國小及紅毛港國小測站之噪音監測超標應是受環境背景影響所致，後續將持續監測。 | 將持續依照環評承諾內容辦理噪音振動監測工作。 |

表 3.1.2-2 本季環境監測異常狀況及處理情形

| 監測項目 | 監測地點 | 異常狀況 | 因應對策及說明 |
|-------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 空氣品質 | 紅毛港國小、明正國小、明鳳社區 | 無異常狀況發生 | — |
| 噪音振動 | 紅毛港國小、明正國小、明鳳社區、明道北街附近民宅 | 噪音： 本季明正國小及紅毛港國小測站之 L _日 噪音監測值超過環境音量限值，其餘測點之各項監測值均符合法規標準值。 | 本計畫第一期工程已經完工，並於 105 年 5 月進入營運階段，另依據本季監測現場紀錄（詳請參閱附錄四），多數時段接收到多數時段接收到學校活動及道路施工聲，本開發計畫於辦理環境影響差異分析之環境背景補充調查時亦有發現相似之狀況，故綜合上述情形，推測本季明正國小及紅毛港國小測站之噪音監測超標應是受環境背景影響所致，後續將持續監測。 |
| 營建噪音 | 工區周界 | 一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，尚無營建工程施工作。 | — |
| 放流水水質 | 工區放流口 | 一期開發工程已完工並於 105 年 5 月進入營運階段，惟二期開發尚未開始，尚無營建工程施工作。 | — |
| 交通流量 | 中安路及中山四路一站 | 無異常狀況發生 | — |

3.2 建議事項

本季係屬施工期間與營運期間環境監測並行，雖二期開發尚未施工，並無營建工程施作，惟仍建議開發單位應遵照環境影響說明書定稿本中之環境保護對策及相關環境保護措施內容執行，確實做好環境保護工作。

參考文獻

- 一、環境部，「1994 年環境監測與指標系統研討會論文集」，民國 83 年 6 月。
- 二、「高雄都會區大眾捷運系統紅、橘線基本路網第 12-1 次變更計畫環境影響差異分析報告（紅線南端副維修機廠商業服務區開發）」定稿本。
- 三、環境部，「空氣品質標準」，民國 109 年 9 月 18 日，環署空字第 1091154399 號。
- 四、環境部，「環境音量標準」，民國 99 年 1 月 21 日，環署空字第 0990006225D 號。
- 五、環境部，「噪音管制標準」，民國 102 年 8 月 5 日，環署空字第 1020065143 號。
- 六、環境部，「噪音管制區劃定作業準則」，民國 109 年 8 月 5 日，環署空字第 1090057114A 號。
- 七、環境部，「放流水標準」，民國 108 年 4 月 29 日，環署水字第 1080028628 號。
- 八、日本「振動規制法施行規則」，http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=351M50000002058&openerCode=1，電子政府總合窗口法令檢索。